

ОКП 42 1451
ТН ВЭД ТС 9026 10 290 9
Утвержден:
ЮЯИГ. 407629.019 РЭ-ЛУ

Код 17.040.30



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ РАДИОВОЛНОВЫЙ
БАРС 342И**

**Руководство по эксплуатации
ЮЯИГ. 407629.019 РЭ**

Содержание

1	Описание и работа	3
1.1	Назначение	3
1.2	Основные технические характеристики	3
1.3	Устройство и работа	5
1.4	Обеспечение взрывозащиты	5
1.5	Маркировка и пломбирование	6
2	Использование по назначению	6
2.1	Общие положения	6
2.2	Подготовка прибора к использованию	6
2.3	Идентификация программного обеспечения	11
2.4	Использование прибора	12
3	Порядок работы в автоматизированной системе	15
3.1	Организация локальной сети	15
3.2	Протокол ModBus RTU. Общие сведения	15
3.3	Расчет контрольной суммы CRC16	16
3.4	Распределение регистров в памяти	17
3.5	Чтение сигнатуры	19
4	Техническое обслуживание	21
4.1	Требования безопасности	21
4.2	Порядок технического обслуживания	21
5	Транспортирование и хранение	22
	Приложение А Габаритные и присоединительные размеры БАРС342И	23
	Приложение Б Чертеж средств взрывозащиты	27
	Приложение В Схема электрическая подключения прибора к ПЭВМ	28
	Приложение Г Схема подключения прибора к универсальному вторичному преобразователю УВП 02	29
	Приложение Д Схема включения нескольких приборов в линию связи	30

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией, изучения правил эксплуатации (использования по назначению), технического обслуживания преобразователя уровня радиоволнового БАРС 342И (далее - прибор). РЭ содержит значения основных параметров и характеристик. РЭ распространяется на исполнения прибора БАРС342И.01... БАРС342И.04.

Предприятием-изготовителем прибора является ООО предприятие "КОНТАКТ-1", Россия, г.Рязань, 390010, проезд Шабулина, 18, тел. (4912)38-76-48, факс 21-42-18, E-mail: market@kontakt-1.ru.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Прибор предназначен для бесконтактного измерения уровня жидких и сыпучих продуктов в технологических и товарных резервуарах, танках, бункерах и т.п. стационарных установках, преобразования измеренного значения в цифровой кодовый стандарта RS-485 и стандартный токовый сигналы, а также для обмена информацией с другими устройствами автоматизированных систем управления (АСУ).

1.1.2 Прибор может эксплуатироваться в составе автоматизированной системы контроля в качестве первичного преобразователя уровня.

1.1.3 Контролируемой средой могут быть: нефть, нефтепродукты, вода, растворы химических веществ и другие жидкие среды, а также такие сыпучие среды как цемент, угольная крошка и др.

1.1.4 Функционирование прибора в составе АСУ обеспечивается в комплекте со следующими техническими средствами:

- персональным компьютером, совместимым с IBM PENTIUM III;
- преобразователем интерфейса RS-485/RS-232;
- источником питания 24В (0,2А);
- программным обеспечением верхнего уровня.

1.1.5 Функционирование прибора в автономном режиме обеспечивается в комплекте со следующими техническими средствами:

- универсальным вторичным преобразователем УВП 02;
- измерителем тока 4-20мА, 0-20мА.

1.1.6 Прибор соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011, стандартов ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), имеет маркировку взрывозащиты «1Ex d IIB T4 X» и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок классов 1 и 2 по ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) (В-1а, согласно гл. 7.3 ПУЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996).

В зависимости от типа применяемой антенно-волноводной системы прибор имеет исполнения, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение	Тип антенно-волноводной системы	Параметры контролируемой среды		Установочный фланец	Рисунок
		температура среды (температура установочного фланца резервуара*), °С	давление в резервуаре, МПа		
БАРС 342И.01	Рупорная	-40 ... +150 (-40 ... +70)	0,084...0,1067	330x215	A.1
БАРС 342И.02		-40 ... +150 (-40 ... +70)			A.2
БАРС 342И.03		-40 ... +200 (-40 ... +100)			A.3
БАРС 342И.04		-40 ... +200 (-40 ... +100)	0,084...1,6	DN250	A.5

* При естественном охлаждении блока обработки.

Возможно изготовление прибора с размерами антенно-волноводной системы, установочного фланца и соединительного кабеля, отличающимися от установленных техническими условиями. Конкретные размеры указываются при заказе специального исполнения прибора.

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Номинальная статическая функция преобразования линейная

ЮЯИГ.407629.019 РЭ

1.2.2 Диапазон измерения уровня ($H_{y_{\min}} \dots H_{y_{\max}}$) в зависимости от относительной диэлектрической проницаемости контролируемой среды ϵ_r , мм:*

- при $\epsilon_r = 1,8 \dots 4$ 400...30000
- при $\epsilon_r > 4$ 0...48000

*Примечание - Указанный верхний предел настройки диапазона измерений уровня $H_{y_{\max}}$ соответствует наименьшему значению расстояния от плоскости монтажного фланца до поверхности контролируемой среды, равного 0,7 м (неизмеряемый участок).

1.2.3 Параметры сети питания:

- постоянного тока, напряжение, В 18...36
- переменного тока частотой 50Гц, напряжение, В 12...24

1.2.4 Потребляемая от сети мощность, Вт, не более 2

1.2.5 Параметры контролируемой среды Таблица 1

1.2.6 Вид взрывозащиты Взрывонепроницаемая оболочка по стандарту RS-485

1.2.7 Параметры выходного кодового (цифрового) сигнала

1.2.8 Пределы изменения выходного непрерывного токового сигнала по ГОСТ 26.011-80 при сопротивлении нагрузки $\leq 0,5$ кОм, мА

4...20 или 0...20(по заказу)
Приложение А

1.2.9 Габаритные и присоединительные размеры

1.2.10 Масса, кг, не более:

- БАРС 342И.01... БАРС 342И.03 22
- БАРС 342И.04 50

1.2.11 Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности преобразования уровня по цифровому выходу при расстоянии от прибора до контролируемой среды больше 0,7м и работе по зеркальной поверхности Δ , мм:

± 2 ; -при $L_y < 10000$
 $\pm 2x(1+2x(L_y-10000)/10000)$; -при $L_y > 10000$
где L_y – расстояние от фланца прибора до поверхности контролируемой среды, мм.

1.2.12 Предел допускаемой дополнительной погрешности преобразования уровня от влияния температуры окружающего воздуха δ , мм/10 °С

$\pm 0,4$

1.2.13 Предел допускаемой относительной приведенной основной погрешности преобразования уровня по токовому выходу при расстоянии от прибора до контролируемой среды больше 0,7 м. и при работе по зеркальной поверхности γ , %, не более

$\pm 0,15$; - при $L_y < 10000$
 $\pm 0,15x(1+2x(L_y-10000)/10000)$; -при $L_y > 10000$
где L_y – расстояние от фланца прибора до поверхности контролируемой среды, мм.

1.2.14 Электрическое сопротивление изоляции цепей питания относительно корпуса, МОм, не менее:

- в нормальных климатических условиях 20
- при верхнем значении температуры окружающего воздуха 5
- при повышенной влажности окружающего воздуха 1

1.2.15 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)

IP65

1.2.16 Номинальные значения климатических факторов:

– температура окружающего воздуха в диапазоне, °С

– относительная влажность окружающего воздуха при температуре +35°С, %

От минус 40 до плюс 50

До 95 без конденсации влаги
84...106,7 (размещение на высоте до 1000м над уровнем моря)

1.2.17 Прибор сохраняет свои характеристики при воздействии постоянных магнитных полей с напряженностью, А/м: 40

1.2.18 Характеристики надежности:

- наработка на отказ, ч, не менее 67000
- срок службы, лет 14

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Прибор состоит из корпуса, являющегося взрывонепроницаемой оболочкой, в котором размещены электронные модули, и механически соединенной с ним антенно-волноводной системы.

1.3.2 Исполнения прибора, включая его габаритные и присоединительные размеры, приведены в приложении А.

1.3.3 Кабель длиной 1,2м, содержащий сигнальные цепи и цепи питания, вводится во взрывонепроницаемую оболочку прямым вводом, выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998).

Провода кабеля имеют цветовую маркировку в соответствии с функциональным назначением, приведенную в таблице 2.

Таблица 2

Цвет маркировки	Функциональное назначение
Красный	Цепь питания (1)
Красный	Цепь питания (2)
Зеленый	Интерфейс RS-485 (A)
Синий	Интерфейс RS-485 (B)
Черный	Интерфейс RS-485 (C)
Желтый	Токовый выход (Iout+)
Белый	Токовый выход (Iout-) "корпус"

1.3.4 Прибор излучает радиоволны с периодически меняющейся частотой в направлении поверхности контролируемой среды. На каждой частоте прибор принимает отраженный от поверхности контролируемой среды сигнал и сравнивает его с излученным сигналом. Выделенный в смесителе приемника сигнал преобразуется в цифровой код. Значения массива цифровых данных обрабатываются микроконтроллером. Результатом этой обработки является информация о дальности до отражающей поверхности (контролируемой среды), которая пересчитывается в значение уровня и преобразуется в токовый сигнал на выходе прибора и в цифровой сигнал на интерфейсном выходе. Последний может использоваться для передачи измерительной информации в ЭВМ или вторичный преобразователь.

1.3.5 Конструкция прибора и цифровая обработка информации обеспечивают следующие достоинства при его применении:

- высокая точность и стабильность измерения независимо от воздействия дестабилизирующих факторов (широкий диапазон температур, агрессивный характер контролируемой и окружающей сред, испарения, высокая запыленность);
- повышенная температурная стабильность показаний;
- компактность, простота установки и эксплуатации.

1.4 Обеспечение взрывозащиты

1.4.1 Прибор относится к взрывозащищенному оборудованию уровня «взрывобезопасный» по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998). Чертеж средств взрывозащиты приведен в приложении Б.

Взрывобезопасность прибора обеспечивается за счет:

а) заключения токоведущих частей во взрывонепроницаемую оболочку способную выдержать давление взрыва и исключить передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Прочность взрывонепроницаемой оболочки обеспечивается конструкцией и подтверждается результатами соответствующих испытаний;

б) ограничения температуры нагрева наружных частей оболочки значением 135 °С;

в) введения кабеля во взрывонепроницаемую оболочку прямым вводом, выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998);

г) предохранения от самоотвинчивания резьбовых соединений, крепящих детали, обеспечивающих взрывозащиту;

д) наличия предупредительной надписи на крышке корпуса «Открывать, отключив от сети!».

1.4.2 **Специальные условия для обеспечения безопасности при эксплуатации**, обозначенные знаком Х, стоящим после маркировки взрывозащиты означают, что при эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие требования, (специальные условия):

- все внешние прокладки кабеля в пределах взрывоопасной зоны должны быть проложены в стальных трубах диаметром 3/4", для чего на штуцере кабельного ввода выполнена трубная резьба 3/4";
- для выполнения промежуточных соединений кабелей прибора с кабелями от внешних устройств необходимо использовать клеммные коробки во взрывозащищенном исполнении, имеющие сертификат соответствия.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На табличке, размещенной на корпусе прибора, указана следующая информация:

- название страны и наименование предприятия изготовителя;
- тип прибора;
- обозначение технических условий;
- изображение специального знака взрывобезопасности;
- маркировка взрывозащиты;
- диапазон рабочих температур;
- значения напряжения питания и максимальной потребляемой мощности;
- код степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
- заводской номер прибора;
- месяц и год изготовления;
- номер сертификата соответствия;
- знак заземления.

Табличка выполнена фотохимическим способом, переменная информация вносится в нее гравировкой.

1.5.2 На корпусе прибора выполнена литьем предупреждающая надпись **«Открывать, отключив от сети!»**.

1.5.3 Взрывонепроницаемая оболочка пломбируется пломбировочной мастикой.

1.5.4 На транспортную тару (ящик) несмываемой черной краской нанесены основные, дополнительные и информационные знаки, а также манипуляционные знаки **"ВЕРХ"**, **"ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО"**, **"БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ"** по ГОСТ 14192-96.

2 Использование по назначению

2.1 Общие положения

2.1.1 После извлечения из транспортной тары произвести внешний осмотр прибора с целью проверки отсутствия внешних повреждений.

2.1.2 **ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ВИДЕ ДЕФОРМАЦИИ КОРПУСА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

2.1.3 Проверить комплектность поставки согласно данным, указанным в паспорте прибора, наличие заводской пломбы на крышке корпуса.

2.2 Подготовка прибора к использованию

2.2.1 Изучить «Руководство по эксплуатации» прибора и «Руководство оператора» программы Bars34xIModBus.exe, поставляемой с прибором. При использовании прибора с универсальным вторичным преобразователем УВП 02 (приобретается отдельно) изучить «Руководство по эксплуатации» прибора УВП 02.

2.2.2 Перед установкой прибора на резервуар рекомендуется включить прибор в лабораторных условиях, направив антенну на потолок. Схемы подключения прибора к персональному компьютеру и универсальному вторичному преобразователю УВП 02 приведены в приложениях В и Г.

2.2.3 Для питания прибора можно использовать как постоянное напряжение от 18 до 36В, так и переменное частотой 50Гц напряжение от 12 до 24В. Принципиальная схема входной цепи прибора показана на рисунке 1.

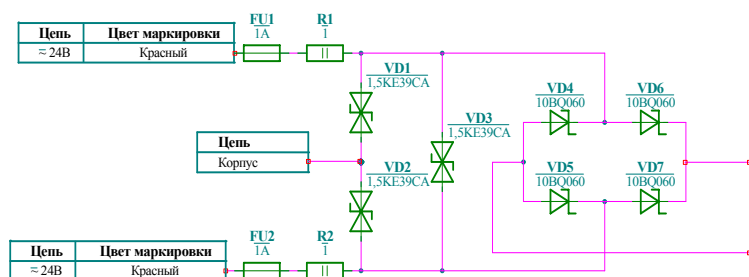


Рисунок 1- Принципиальная схема входной цепи прибора

Ограничительные диоды VD1, VD2 предназначены для защиты от синфазной импульсной помехи, наводимой на линию питания. Диод VD3 предназначен для защиты от превышения напряжения питания. Напряжение срабатывания диодов 39В.

ВНИМАНИЕ! ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕПИ ПИТАНИЯ: АМПЛИТУДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПОДАВАЕМОГО НА ПРИБОР, НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 36В, ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ЧАСТОТОЙ 50ГЦ, НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 25В, ЛИНИИ ПИТАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАНЫ В ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ ОТ ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЯМИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 1500В.

Этим критериям соответствуют универсальный вторичный преобразователь УВП 02, блок питания LOGO!Power 24V/1,3A 6EP1331-1SHO2 фирмы SIEMENS.

Допускается питание нескольких приборов от одного источника питания.

При использовании сетевого понижающего трансформатора необходимо соблюсти вышеуказанные требования.

2.2.4 Подключить интерфейсный выход прибора к ПЭВМ через адаптер RS-485/RS-232. Рекомендуется использовать ADAM-4520 либо I-7520 ICP-CON (приобретается отдельно).

2.2.5 Запустить на ПЭВМ программу Bars34xI ModBus.exe. Подать питание на прибор. При использовании универсального вторичного преобразователя УВП 02 подать питание на него. Проверить работоспособность прибора.

Критериями правильной работы прибора являются:

а) при работе с ПЭВМ:

- получение с прибора при установленном «**Системном адресе**», равном 247, по команде «**Считать сигнатуру**», набора параметров, сохраняемых в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) прибора;
- изменение значения измеренного «**Свободного пространства**», получаемого после подачи команды «**Начать опрос прибора**», при изменении фактического расстояния до потолка;
- изменение и сохранение управляющих параметров **Hmax** и **Hymax**, вводимых в прибор с персонального компьютера. **Hmax** должно быть больше или равно значению **Hymax** и расстоянию от плоскости фланца прибора до потолка. Ввод управляющих параметров осуществляется в следующей последовательности:

- 1) изменение величины параметра в окне «**Параметры БАРС34xI**» «**Пользовательские**»;
- 2) запись параметра в прибор по команде «**Записать пользовательские регистры**»;
- 3) проверка правильности записи по команде «**Считать пользовательские регистры**».

Аналогичным образом производится изменения значения управляющих параметров:

- изменение тока по токовому выходу при изменении управляющих параметров **Hmax** и **Hymax**. Величина тока пропорциональна значению измеренного уровня. Значение тока 4мА соответствует нулевому уровню и дальности до отражающей поверхности, равной **Hmax**. В случае, если **Hmax** задан меньше расстояния до отражающей поверхности, величина тока фиксируется на значении 4мА и выдается код ошибки «**5**». Значение 20мА соответствует максимальному уровню контролируемой среды, равному **Hymax**. При расстоянии до отражающей поверхности меньшем, чем значение **Hmax-Hymax**, величина тока фиксируется на значении 20мА и выдается код ошибки «**4**»;
- изменение и восстановление старого системного номера, сохраняемого в ПЗУ прибора. Для этого надо осуществить следующие действия:

- 1) прочитать все параметры, сохраняемые в ПЗУ прибора, по команде «**Считать все параметры из прибора**»;
- 2) выбрать выпадающее меню «**Изменить**» и в нем пункт «**Системный адрес**»;

3) действовать в соответствии с подсказками пункта меню. Новый системный номер может быть выбран в диапазоне 0...247;

б) при работе с универсальным вторичным преобразователем УВП 02:

1) отображение значения измеренного «Свободного пространства» на цифровом индикаторе после подачи на универсальный вторичный преобразователь УВП 02 питающего напряжения;

2) изменение значения измеренного «Свободного пространства», при изменении фактического расстояния до потолка;


3) изменение тока по токовому выходу;

4) изменение и сохранение управляющих параметров **Hmax** и **Hуmax**, вводимых в прибор с универсального вторичного преобразователя УВП 02. Значения **Hmax** и **Hуmax** задаются в мм. Параметр **Hmax** должен быть больше или равен значению **Hуmax** и расстоянию от плоскости фланца прибора до потолка. Необходимые действия по изменению параметров описаны в «Руководстве по эксплуатации» на универсальный вторичный преобразователь УВП 02.


2.2.6 Прибор монтируют на крыше резервуара. Монтаж должен производиться с учетом требований настоящего РЭ, а также других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2.2.7 При монтаже прибора необходимо соблюдать следующие требования:

- поперечный размер патрубка и отверстия на монтажном фланце патрубка резервуара для прибора с рупорной антенной должен быть больше диаметра раскрыва антенны не менее, чем на 5 мм (рисунок 2а, 2б);

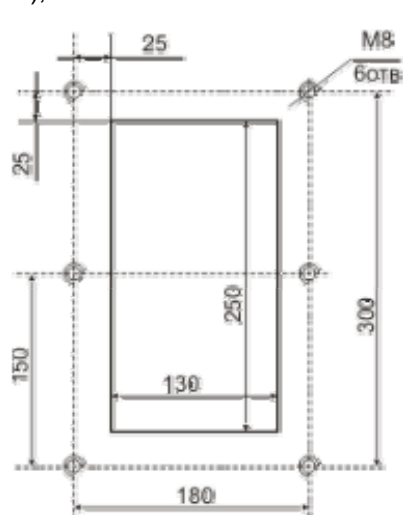


а) БАРС342И.01...БАРС342И.03

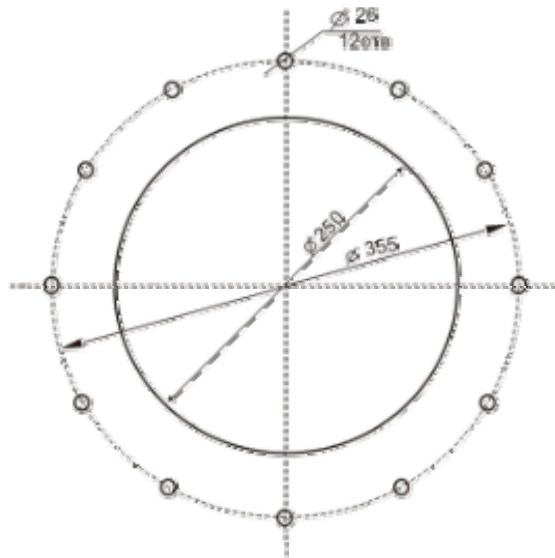

б) БАРС342И.04

Рисунок 2. Разметка отверстий под установку приборов БАРС342И

- антенна прибора должна выступать за нижнюю часть перекрытия не менее чем на 30 мм (рисунки 3б, 3в);

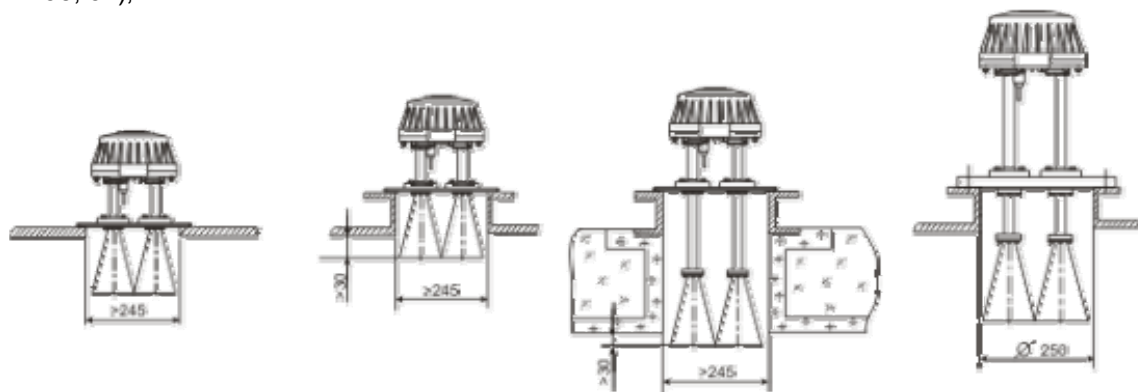

а)

б)

в)

г)

Рисунок 3 - Примеры установки прибора

– место установки прибора необходимо выбирать так, чтобы не возникало дополнительных отражений от различных элементов конструкции резервуара, которые мешают правильному измерению уровня. Источниками помех могут быть: близко расположенная стенка резервуара, металлические конструкции внутри резервуара, струи продукта, поступающего в резервуар через впускное отверстие. Необходимо обеспечить такую установку прибора, чтобы источники помех не попадали в зону 90% мощности излучения антенны. Диаграмма направленности (ДН) антенны прибора показана на рисунке 4;

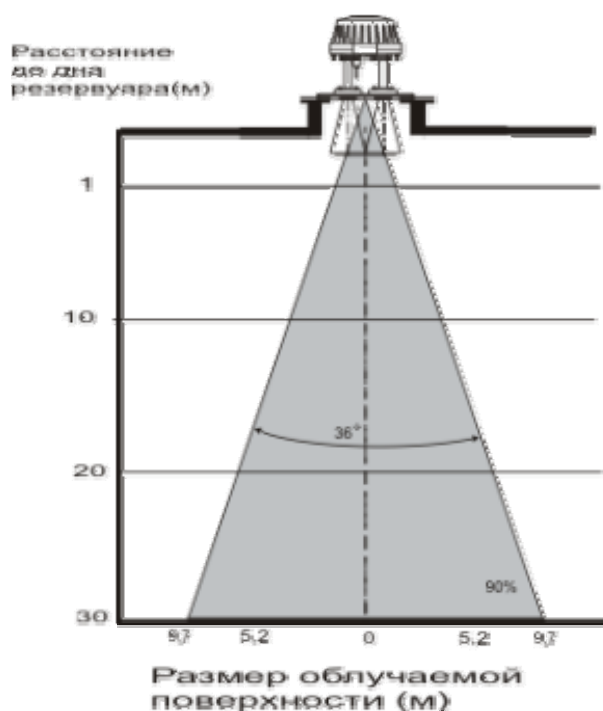


Рисунок 4 – Диаграмма направленности антенны прибора

Ширина ДН рупорной антенны, в зависимости от расстояния от плоскости установочного фланца до дна резервуара представлена в таблице 3.

Таблица 3

В метрах

Высота резервуара	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ширина ДН	1,3	1,9	2,6	3,2	3,9	4,5	5,2	5,8	6,5	7,1

Продолжение таблицы 3

В метрах

Высота резервуара	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ширина ДН	7,7	8,4	9	9,7	10,3	11	11,6	12,3	13	13,6

Продолжение таблицы 3

В метрах

Высота резервуара	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ширина ДН	14,3	14,9	15,6	16,2	16,9	17,5	18,2	18,8	19,4

– для обеспечения точного измерения уровня прибор должен быть установлен на монтажный патрубок, расположенный не ближе, чем на половину ширины ДН антенны от стенки резервуара, но не далее $1/3$ диаметра резервуара. Например, при высоте резервуара, равной 10м, расстояние от патрубка до стенки резервуара должно быть не менее половины ширины ДН (3,25м) (см. таблицу 3).

– не рекомендуется устанавливать прибор в центре конической крыши резервуара или на вершине шарообразного резервуара из-за возможных скачков в показаниях прибора;

ЮЯИГ.407629.019 РЭ

– в случае, когда конструктивные элементы резервуара или падающий поток продукта из системы заполнения попадают в зону ДН, необходимо устанавливать специальные отражающие экраны перед источниками паразитных отражений;

– при установке прибора на горизонтальном резервуаре необходимо выбрать место, удаленное от впускного патрубка. Желательно, чтобы между впускным патрубком и местом монтажа прибора находился успокоительный экран. Также не рекомендуется ставить прибор над выпускным патрубком, т.к. обычно над ним устанавливается металлическая конструкция успокоителя, приподнятая над дном резервуара;

– при установке прибора на резервуарах с водой или водосодержащей жидкостью рекомендуется на рупорную антенну надевать полиэтиленовый мешок (толщина пленки не более 0,2мм), закрепляя его на горловине рупора устойчивой к контролируемой среде стяжкой. Полиэтиленовый мешок исключит оседание конденсата на внутренней поверхности рупора, приводящего к “ослеплению” прибора. Это решение пригодно только при температуре контролируемой среды от минус 40 до плюс 50°C;

– при высоте монтажного патрубка больше 230мм необходимо использовать прибор исполнений .02, .03 или .04;

– при рабочей температуре контролируемой среды до 100°C рекомендуется применять прибор исполнений .01 или .02;

– при рабочей температуре контролируемой среды выше 100°C необходимо использовать прибор исполнений .03 или .04;

– при наличии в резервуаре избыточного давления применяется прибор исполнения .04;

Примеры установки прибора приведены на рисунке 6;

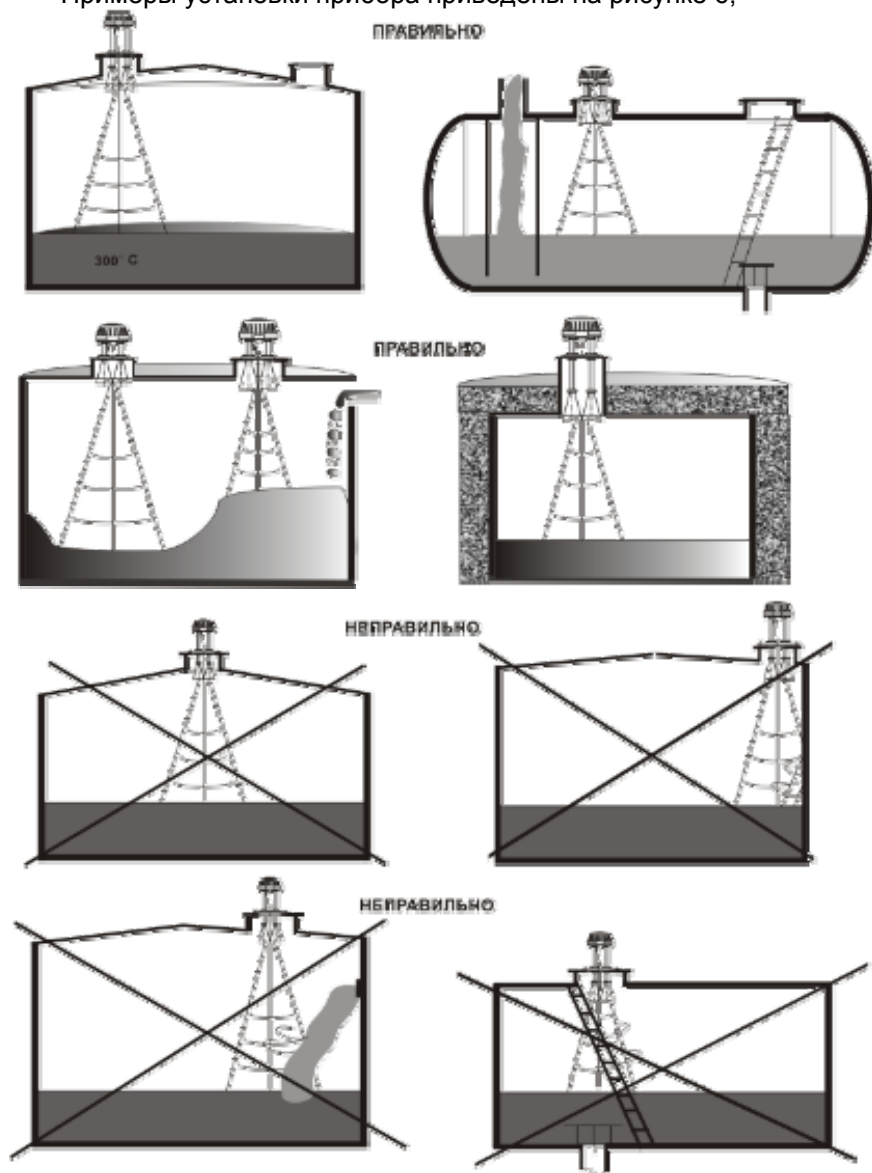


Рисунок 6 - Примеры установки прибора

- при работе прибора на сыпучих продуктах, его надо устанавливать в зонах с наименьшим перепадом уровня продукта. При этом показания уровня будут соответствовать усредненному значению уровня в зоне облучения поверхности продукта. Необходимо предпринимать соответствующие меры для предотвращения образования сводов и своевременного их обрушения. При высокой запыленности внутри резервуара возможны сбои в работе прибора. Прибор не может работать на некоторых продуктах, таких как гашеная известь, сахарный песок.

2.2.8 Электрические соединения прибора производить в соответствии со схемами подключения, приведенными в приложениях В, Г или Д. Линию связи, интерфейса RS-485, рекомендуется выполнять «витой парой» с волновым сопротивлением не менее 120 Ом. Максимальная длина линии связи без дополнительных повторителей - 1000 м. Погонное сопротивление каждой жилы линии связи кабеля не должно превышать 60 Ом на 1000 м. Погонное сопротивление каждой жилы линии питания кабеля не должно превышать 10 Ом на 1000 м. В зоне действия сильных промышленных помех рекомендуется применять экранированный кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРОВОДНИК КАБЕЛЯ, ИМЕЮЩИЙ МАРКИРОВКУ ЧЕРНОГО ЦВЕТА, - «ИНТЕРФЕЙС RS-485(С)» С КОРПУСОМ ПРИБОРА НЕ СОЕДИНЕН, А ПОДСОЕДИНЕН К ЭКРАНУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ЗАЩИТУ ЛИНИИ ИНТЕРФЕЙСА RS-485. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЕДИНЕН С ЭКРАНОМ ИНТЕРФЕЙСНОГО КАБЕЛЯ. НА КОНЦЕ ИНТЕРФЕЙСНОГО КАБЕЛЯ, СО СТОРОНЫ ВТОРИЧНОГО ПРИБОРА, ЭКРАН НЕ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К КОРПУСНОЙ КЛЕММЕ. РЕЗИСТОР 120ОМ ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАСУЮЩИМ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСНОГО КАБЕЛЯ И УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ КАБЕЛЯ НА СТОРОНЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ БАРС342И.

2.2.9 Интерфейсные цепи RS-485 и токовый выход 4-20мА (0-20мА) гальванически отделены от корпуса прибора и питающей цепи. Это позволяет размещать приемники интерфейсных сигналов в местах, отдаленных от источника питания.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ ПРИБОРА И ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ АДАПТЕРА ИНТЕРФЕЙСА RS-232/RS-485.

2.2.10 Для подключения внешних кабелей к прибору необходимо использовать промежуточную клеммную коробку взрывозащищенного исполнения.

2.2.11 Прокладка кабелей от внешних устройств к прибору должна выполняться в металлической трубе.

2.2.12 После окончания работ по размещению и монтажу прибора необходимо проверить правильность соединений цепей питания и интерфейса и отсутствие их замыкания между собой и на корпус прибора, затем включить прибор и выполнить его настройку.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА ПРИБОРА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ НАД НИМ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЙ НАВЕС.

2.3 Идентификация программного обеспечения

2.3.1 Прибор функционирует под управлением программного обеспечения 643.ЮЯИГ.00005-01 "Преобразователь уровня радиоволновый БАРС341И. Программное обеспечение" (ПО БАРС 341), разработанного в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.654-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений».

ПО БАРС 341 является комплексом программ и включает в себя следующие компоненты:

- 643.ЮЯИГ.00006-01 – программа БАРС341 ХОСТ;
- 643.ЮЯИГ.00007-01 – программа БАРС341 ЦОС;
- 643.ЮЯИГ.00019-01 – программа Bars34xlModBus.exe.

Программы БАРС341 ХОСТ и БАРС341 ЦОС – метрологически значимые.

Для метрологически значимых компонентов ПО БАРС 341 предусмотрены следующие идентификационные данные:

- а) наименования программ;
- б) обозначения программ;
- в) номера версий компонентов программного обеспечения;
- г) контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC-16 для каждого компонента.

2.3.2 Идентификация ПО БАРС 341 осуществляется с использованием программы Bars34xlModBus.exe, либо с помощью программного обеспечения стороннего производителя.


Программное обеспечение стороннего производителя должно иметь в своем составе модуль идентификации программного обеспечения прибора и выполнять ее по команде **“Считать сигнатуру”** интерфейса RS-485. Детально запрос и ответ команды **“Считать сигнатуру”** описан в п 3.5 настоящей

го руководства.

2.3.3 Идентификация ПО БАРС 341 с помощью программы Bars34xlModBus.exe осуществляется следующим образом:

- подключить прибор к ПЭВМ согласно приложению В;
- запустить на ПЭВМ программу Bars34xlModBus.exe;
- подать на прибор питание 24В;
- в пункте меню «**Считать**» диалогового окна программы выполнить команду «**Считать сигнатуру**» и подождать несколько секунд до окончания процесса считывания;
- в открывшемся окне «**Сигнатура**», прочесть идентификационные данные.

Пример идентификационных данных, отображаемых на экране монитора, приведен ниже:

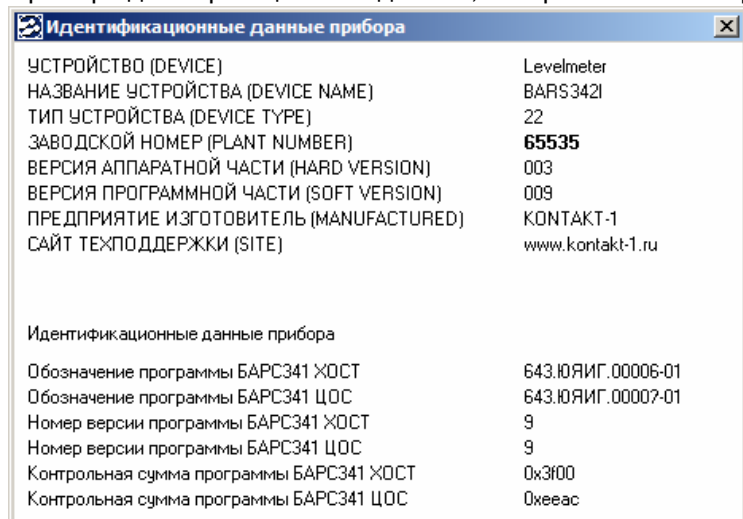

ВНИМАНИЕ! НАИМЕНОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И НОМЕРА ВЕРСИЙ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ ЗНАЧЕНИЯ ИХ КОНТРОЛЬНЫХ СУММ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ УКАЗАННЫМ В ЮЯИГ.407629.019 ПС «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ РАДИОВОЛНОВЫЙ БАРС 342И ПАСПОРТ». В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИБОР СЧИТАЕТСЯ НЕИСПРАВНЫМ И ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ НА ПРЕДПРИЯТИИ - ИЗГОТОВИТЕЛЕ.

2.4 Использование прибора

2.4.1 Перед началом работы настроить прибор с учетом параметров резервуара. Настройка прибора выполняется с использованием ПЭВМ либо универсального вторичного преобразователя УВП 02.

2.4.2 При описании настройки прибора используются следующие определения и символы:

Н_{макс_р} – высота резервуара – расстояние от дна резервуара (от опорного столика на дне резервуара под мерным люком) до плоскости фланца патрубка мерного люка;

Н_у – текущий уровень – расстояние от дна резервуара (от опорного столика на дне резервуара под мерным люком) до поверхности контролируемой среды;

Л_т – текущее расстояние – расстояние от плоскости установочного фланца прибора БАРС342И.XX до поверхности контролируемой среды;

Л_с – свободное пространство – расстояние от поверхности контролируемой среды до максимально-допустимого уровня заполнения резервуара;

Неизмеряемый участок – зона негарантируемой погрешности измерения, отсчитываемая от плоскости фланца прибора;

Н_{умин} – минимальный уровень – минимальный уровень контролируемой среды, который может быть измерен прибором. Для радиопрозрачной среды (бензин, нефть, технические масла и т.п.) он равен 300мм. При меньших уровнях наблюдается неустойчивая работа прибора. Для кислот, щелочей и воды **Н_{умин}**= 0;

Н_{умак} – максимальный уровень – максимально измеряемый уровень, ограничен сверху **неизмеряемым участком** либо **Н_{мин}**. При использовании токового выхода, при **Н_у**=**Н_{умак}**, значение тока равно 20мА;

$$\text{Н}_{\text{умак}} = \text{Н}_{\text{мак}} - \text{Н}_{\text{мин}}. \quad (1)$$

где **Н_{мин}**. – характеристика прибора, предназначенная для установки максимально-допустимого

уровня заполнения резервуара. По умолчанию $H_{мин} = 0$. В случае, если происходит конденсация паров контролируемой среды на антенне прибора, необходимо принять $H_{мин}$ больше значения H_1 (рисунки А.1...А.4);

H_{max} – управляющая характеристика прибора - предназначена для “привязки” показаний уровня, измеренного прибором, к измеренному с помощью рулетки уровню $H_{макс_р}$ контролируемой среды в резервуаре. По умолчанию величина H_{max} равна 48000мм. H_{max} , в общем случае, не равна $H_{макс_р}$ т.к. они определяются в разных местах на крыше резервуара. H_{max} измерена относительно фланца монтажного патрубка, предназначенного для установки прибора.

2.4.3 Перед началом настройки определить границы изменения уровня контролируемой $H_{умax}$. Измерить $H_{макс_р}$ и выбрать значение $H_{мин}$. H_{max} принять равным $H_{макс_р}$. Взаимосвязь установочных параметров показана на рисунке 7. Расстояние $H_{макс_р}$, в мм, - измеряют от фланца мерного патрубка резервуара до дна резервуара (опорного столика на дне резервуара под мерным люком). Расстояние H_y - измеряют от поверхности контролируемой среды до дна резервуара (опорного столика на дне резервуара под мерным люком). Измерения производят в соответствии с действующими стандартами лотом или рулеткой, обеспечивающими требуемую погрешность.

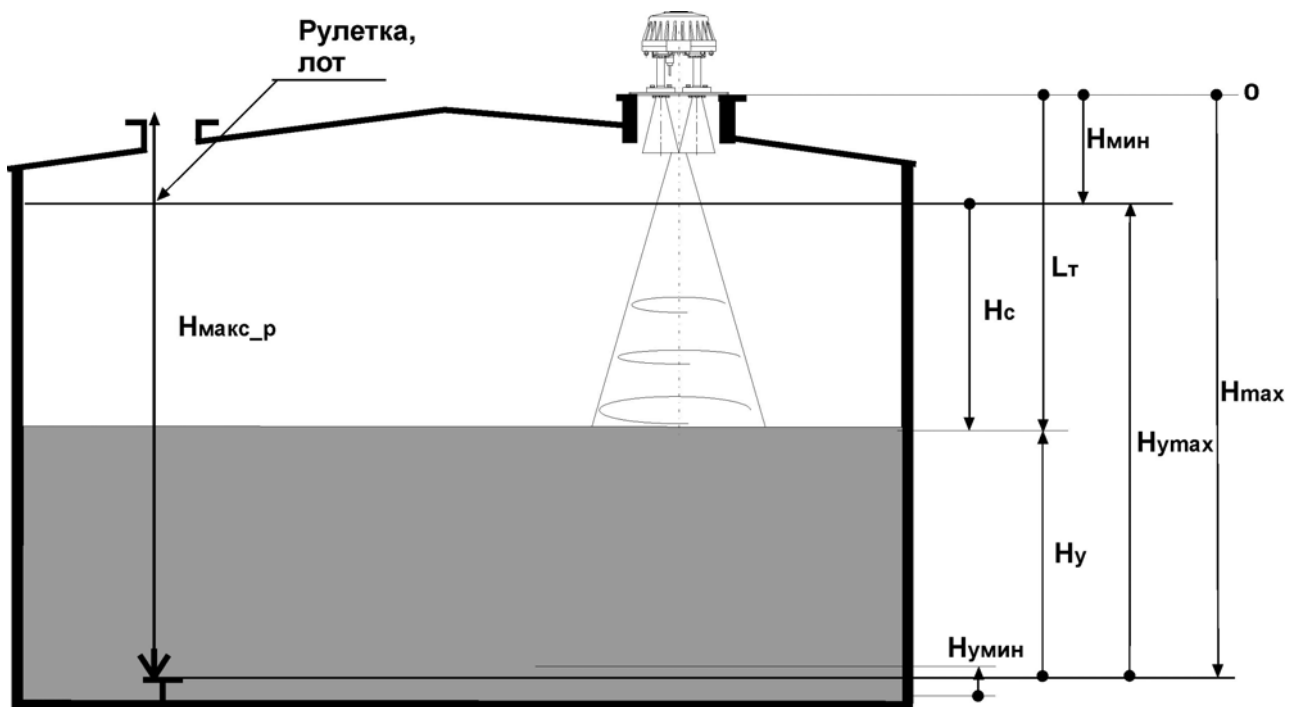


Рисунок 7 - Установочные параметры

2.4.4 Определить необходимость в изменении коэффициентов настройки.

Ниже приведены параметры настройки прибора БАРС342И, доступные пользователю для изменения:

- а) **Системный адрес** – задание системного адреса прибора, участвующего в опросе;
- б) **H_{max}** – задание высоты резервуара;
- в) **$H_{умax}$** – задание максимального уровня налива контролируемой среды;
- г) **Режим усреднения** - задание режима усреднения результатов измерения. Может принимать значения;
 - 1) **Без усреднения** – выдача текущих значений результатов измерения без усреднений с предыдущими значениями;
 - 2) **Частотный метод (по 100 отсчетам)** – выдача текущих результатов измерений с учетом 100 предыдущих значений. Устанавливается по умолчанию при работе с сыпучими контролируемыми средами;
 - 3) **Фазовый метод (уточнение)** – уточнение результатов измерений с учетом значений фазы сигнала биений. Применяется только при работе с жидкими контролируемыми средами;
 - 4) **Фазовый метод (слежение)** – слежение за изменением фазы сигнала биений. Применяется только при работе с жидкими контролируемыми средами;

д) **Коэффициент коррекции крутизны** – изменение величины крутизны преобразования первичной информации в окончательные значения, выдаваемые прибором. Позволяет устранить дополнительную погрешность измерения уровня при работе прибора на резервуаре с газовой средой, отличной от атмосферной, и давлении, отличном от 0,1 МПа. Коэффициент коррекции крутизны K рассчитывается по следующей формуле:

$$K = \frac{1,000270227}{\sqrt{1 + 9,31542 \times (\varepsilon_r - 1) \times P}} \quad (2)$$

где P – давление газовой среды в резервуаре, МПа;

ε_r – относительная диэлектрическая проницаемость газовой среды.

Средние значения $(\varepsilon_r - 1)$ для разных сред представлены в таблице 5.

Таблица 5

Газовая среда	$(\varepsilon_r - 1)$	Газовая среда	$(\varepsilon_r - 1)$
Гелий	$0,07 \cdot 10^{-3}$	Воздух	$0,59 \cdot 10^{-3}$
Водород	$0,26 \cdot 10^{-3}$	Углекислый газ	$1,0 \cdot 10^{-3}$
Кислород	$0,52 \cdot 10^{-3}$	Хлорид водорода	$4,6 \cdot 10^{-3}$
Аргон	$0,55 \cdot 10^{-3}$	Аммиак	$7,2 \cdot 10^{-3}$
Азот	$0,58 \cdot 10^{-3}$		

ВНИМАНИЕ! ОШИБКА В ЗАДАНИИ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕКЦИИ КРУТИЗНЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ.

е) **Режим измерения** позволяет настроить прибор для работы в различных условиях.

Может принимать следующие значения:

- 1) **dF=16Гц жидкие продукты без учета дна** – работа с жидкими контролируемыми средами при спокойной поверхности и большим затуханием сигнала в среде – значение по умолчанию;
- 2) **dF=32Гц сыпучие продукты** – работа с сыпучими контролируемыми средами;
- 3) **dF=16Гц вода, резервуар с плоской крышей** – работа со средой с $\varepsilon_r > 4$ в резервуаре с плоской крышей. Обеспечивается отстройка от кратных гармоник в сигнале биений;
- 4) **dF=16Гц подтоварная вода** – работа с контролируемой средой, имеющей $\varepsilon_r < 4$, при наличии сильного отражения от поверхности подтоварной воды. Обеспечивается отстройка от помехи, создаваемой поверхностью подтоварной воды;
- 5) **dF=16Гц р/п продукт с учетом дна** – работа с контролируемой средой, имеющей $\varepsilon_r < 4$ при наличии сильного отражения от дна резервуара. Обеспечивается отстройка от помехи, создаваемой дном резервуара;

Параметры токового выхода – включают параметры токового выхода, которые можно настроить с учетом потребностей потребителя.

ж) **Исходные данные** позволяет «привязать» токовый выход к одному из двух выходных данных:

- 1) **Текущий уровень** – величина тока пропорциональна значению текущего уровня;
- 2) **Свободное пространство** – величина тока пропорциональна значению свободного пространства.

и) **Диапазон** – диапазон изменения выходного непрерывного токового сигнала:

- 1) **4-20 мА** – диапазон изменения тока от 4 до 20 мА. **Устанавливается предприятием - изготовителем по умолчанию;**
- 2) **0-20 мА** – диапазон изменения тока от 0 до 20 мА. **Устанавливается предприятием - изготовителем в соответствии с заказом.**

к) **Значение тока при ошибке** – задание значения тока при выдаче критической ошибки:

- 1) **0 мА;**
- 2) **4 мА;**
- 3) **5 мА;**
- 4) **20 мА;**
- 5) **Последнее значение, мА.**

2.4.5 При включении нескольких приборов в линию связи RS-485 необходимо предварительно, перед установкой прибора на резервуар, ввести в каждый из приборов индивидуальный системный адрес. Ввод производится с ПЭВМ в лабораторных условиях. Изменение системного адреса прибора возможно и при установке прибора на резервуаре. Для этого необходимо подключать к линии связи по одному прибору и,

используя программу Bars34xIModBus.exe, изменять системный адрес каждого подключаемого прибора. Дальнейшую работу с конкретным прибором производить в соответствии с его системным адресом. При работе с универсальным вторичным преобразователем УВП 02 изменять системный адрес не надо, т.к. он работает с одним прибором.

2.4.6 Включить прибор. Время прогрева прибора - 30мин.

2.4.7 Если необходимо, ввести в прибор новые значения параметров настройки. После того, как произведено заполнение полей окна **“Параметры БАРС34хИ”** требуемыми значениями, во вкладке **“Записать”** основного окна программы Bars34xIModBus выполнить команду **“Записать пользовательские регистры”** для записи выбранных значений в энергонезависимую память прибора.

2.4.8 Произвести калибровку прибора данными **Hmax**, **Hуmax**. Значения **Hmax** принимается равным паспортному значению высоты резервуара. См.п.2.4.7.

2.4.9 Используя команду **“Считать пользовательские регистры”**, убедиться в правильности ввода данных.

2.4.10 Измерить и зафиксировать текущее значение уровня **Hу_{прибор}**. Измерить текущее значение уровня с помощью лота или рулетки **Hу_{рулетка}**.

2.4.11 Рассчитать значение ошибки измерения **Hу ос** по формуле:

$$Hу ос = Hу_{прибор} - Hу_{рулетка} \quad (3)$$

2.4.12 Рассчитать новое значение **Hmax_n** в соответствии с формулой:

$$Hmax_n = Hmax_p - Hу ос, \quad (4)$$

где **Hmax_p** – паспортное значение высоты резервуара,

Hmax_n – новое значение высоты резервуара.

2.4.13 Ввести в прибор новые значения **Hmax=Hmax_n** и **Hуmax<Hmax**.

2.4.14 Считать с прибора измеренное значение **Hу_{прибор}** и убедиться, что оно равно **Hу_{рулетка}**. В случае несовпадения значений повторить пп. 2.4.10 ... 2.4.14 .

2.4.15 Настроить и запустить периодический опрос прибора программой Bars34xIModBus. Для чего во вкладке **“Изменить”** установить требуемый период опроса. Запустить опрос командой **«Начать опрос прибора»** - кнопка с зелеными часами.

3 Порядок работы в автоматизированной системе

3.1 Организация локальной сети

3.1.1 Приборы (до 32 на одной линии или более с ретранслятором) могут быть объединены в локальную сеть с интерфейсом RS-485. Схема включения прибора в линию связи приведена в приложении Д.

Обмен данными по линии связи всегда иницируется персональным компьютером.

Ведущим в линии может быть только один компьютер, который осуществляет обмен по линии через последовательный порт IBM PC и адаптер.

Данные передаются при помощи последовательного набора байтов. Скорость передачи 9600 бод.

3.2 Протокол ModBus RTU. Общие сведения

3.2.1 Протокол предназначен для организации обмена информацией по последовательному каналу связи. Протокол допускает наличие одного “ведущего” устройства в линии связи и до 247 “ведомых” устройств. “Ведущим” устройством является комплекс программно-аппаратных средств, реализованный на базе контроллера или ПЭВМ, который иницирует процесс обмена данными по линии связи. “Ведомым” устройством является прибор или иное адресуемое устройство, отвечающее на запросы “ведущего”. Каждое “ведомое” устройство должно иметь уникальный системный адрес в диапазоне от 1 до 247. Системные адреса с 248 по 255 зарезервированы и не могут использоваться. Системный адрес 0 используется в качестве “широковещательного”, т. е. по этому адресу осуществляется связь одновременно со всеми “ведомыми” устройствами, независимо от присвоенного им системного адреса. Во избежание конфликта в линии связи при обращении “ведущего” по системному адресу 0, “ведомые” устройства ответ не формируют.

3.2.2 Данные по линии связи передаются в виде сообщений, состоящих из последовательного набора слов. **Каждое слово содержит 11 бит: старт-бит, 8 бит данных, бит четности, стоп-бит. Скорость передачи данных 9600 бит/с. Производится контроль четности (Even).**

3.2.3 Время передачи одного слова является тактом передачи (Т). Согласно протоколу, передача сообщения “ведущего” начинается с паузы длительностью не менее 3,5 Т. Затем передается первое

слово сообщения, которое является адресом устройства (1 байт). Каждое “ведомое” устройство в линии принимает первое слово сообщения и сравнивает его со своим адресом. В случае совпадения адреса или если адрес “широковещательный”, сообщение принимается “ведомым” устройством полностью. После адреса в сообщении следует слово, содержащее код команды (1 байт). Затем передаются слова блока запроса. Данные в блоке запроса представляют собой набор одно- и двухбайтных чисел. Для данных в виде двухбайтных чисел старший байт передается первым. Завершает сообщение двухбайтная контрольная сумма CRC16, два слова которой передаются в следующем порядке: сначала слово, содержащее младший байт CRC16 Lo, затем слово, содержащее старший байт CRC16 Hi. Правило расчета контрольной суммы CRC16 приведено в подразделе 3.3. Вид структуры сообщения для запроса “ведущего” в соответствии с порядком следования при передаче по линии связи приведен в таблице 6.

Таблица 6

Начало сообщения	Адрес устройства	Код команды	Блок запроса	CRC16	Конец сообщения
3,5 Т	Байт адреса	Байт кода команды	N байт запроса	CRC16 Lo, CRC16 Hi	3,5 Т

3.2.4 Если на этапе приема сообщения “ведомым” обнаружена ошибка, например, несовпадение контрольной суммы или ошибка четности, то ответ не формируется.

3.2.5 После получения “ведомым” сообщения, не имеющего никаких ошибок, он передает ответное сообщение “ведущему”, структура которого аналогична вышеизложенной. Вид структуры сообщения для ответа “ведомого” в соответствии с порядком следования при передаче по линии связи приведен в таблице 7.

Таблица 7

Начало сообщения	Адрес устройства	Код команды	Блок ответа	CRC16	Конец сообщения
3,5 Т	Байт адреса	Байт кода команды	N байт ответа	CRC16 Lo, CRC16 Hi	3,5 Т

3.2.6 Если “ведомым” безошибочно получено сообщение, которое не может быть им расшифровано, то им формируется ответное сообщение, вид структуры которого в соответствии с порядком следования при передаче по линии связи приведен в таблице 8.

Таблица 8

Начало сообщения	Адрес устройства	Код ошибочного сообщения	Код ошибки	CRC16	Конец сообщения
3,5 Т	Байт адреса	128 + значение байта кода команды запроса	Байт кода ошибки протокола	CRC16 Lo, CRC16 Hi	3,5 Т

Более подробные сведения о протоколе ModBus RTU можно получить, обратившись на официальный сайт поддержки <http://www.modbus.org>.

3.3 Расчет контрольной суммы CRC16

3.3.1 Контрольная сумма используется для контроля целостности обмена сообщениями по линии связи. Вычисление контрольной суммы производится по алгоритму CRC16 с начальным значением 65535 (0xFFFF в HEX) и образующим полиномом 40961 (0xA001 в HEX)

3.3.2 Расчет контрольной суммы: Пусть [DATA_1 ... DATA_n] – n байт данных информации, которые передает или принимает “ведущий” (без байтов контрольной суммы). Для подсчета контрольной суммы необходимо осуществить следующие действия:

– взять начальное двухбайтное число 0xFFFF, обозначенное как CRC16 и состоящее из старшего CRC16 Hi и младшего CRC16 Lo байтов:

$$\text{CRC16} = 0xFFFF; \quad (5)$$

– осуществить логическую операцию “Исключающее ИЛИ” (XOR) между первым байтом DATA_1 и младшим байтом CRC16:

$$\text{CRC16} = \text{CRC16 Hi} \cdot 0x100 + (\text{CRC16 Lo} \text{ XOR } \text{DATA_1}); \quad (6)$$

– проверить, чему равен младший бит (LSB) результата: «0» или «1»;

– осуществить сдвиг значения CRC16 вправо (в сторону младшего бита) на 1 бит с заполнением нулем места старшего бита. По результатам проверки LSB осуществить следующие действия:

- если $LSB = 0$, то повторить сдвиг значения CRC16 вправо на 1 бит с заполнением нулем места старшего бита. Вновь проверить LSB;
- если $LSB = 1$, то осуществить XOR с образующим полиномом $0xA001$:

$$CRC16 = (CRC16) \text{ XOR } (0xA001); \quad (7)$$

– повторить предыдущие действия, пока не будет выполнено 8 сдвигов. Таким образом, будет обработан один байт **DATA_1** передаваемой информации;

– повторять предыдущие действия для остальных байтов **DATA_2 ... DATA_n** передаваемой информации, пока не будут обработаны все байты.

Заключительное значение CRC16 будет являться контрольной суммой сообщения.

Пример реализации алгоритма вычисления контрольной суммы CRC16, написанный на языке C:

```
unsigned char BUFF[<размер>]; // Массив приема (передачи)
unsigned int Calc_CRC16 (void)
{
    unsigned int CRC16 = 0xFFFF;
    unsigned char i, j;
    bit temp;
    #define div 0xA001;
    for ( i = 0; i < (BUFF[2]+2); i++ )
    { CRC16 ^ = BUFF[i];
      for ( j = 0; j < 8; j++ )
      { temp = CRC16 & 0x0001;
        CRC16 >> = 1;
        if ( temp ) CRC16 ^ = div;
      }
    }
    return (CRC16);
}
```

3.4 Распределение регистров в памяти

3.4.1 Данные, хранящиеся в приборе, распределены по ячейкам – регистрам. Каждый регистр состоит из двух байт памяти прибора, расположенных по определенному адресу. Адрес регистра имеет двухбайтовое значение.

3.4.2 Регистры прибора классифицируются по типам в зависимости от вида доступа. Регистры, данные в которых доступны только для чтения, относятся к регистрам типа “Input”. Регистры прибора, данные в которых доступны и для чтения, и для записи, относятся к регистрам типа “Holding”. Каждый из наборов регистров типа “Input” и типа “Holding” имеет, в соответствии с протоколом ModBus RTU, свое независимое адресное пространство и свои команды для доступа к данным, хранящимся в этих регистрах.

3.4.3 Описание типов данных и количества регистров для их размещения в памяти прибора приведено в таблице 9:

Таблица 9

Тип данных	Описание
uint16	Беззнаковое целое число, старший байт Hi и младший байт Lo. Последовательность передачи по интерфейсу: Hi, Lo. При размещении в памяти занимает один регистр.
float	Число формата float по стандарту IEEE-754. Старшие байты Hi и hi, младшие байты Lo и lo. Последовательность передачи по интерфейсу: Hi, hi, Lo, lo. При размещении в памяти занимает два регистра, адреса которых следуют непосредственно друг за другом. При этом регистр с меньшим адресом содержит байты Hi и hi, с большим – байты Lo и lo.
floatNAN	Переполнение числа формата float, значение числа (HEX) равно 0xFFFFFFFF Размещение в памяти и последовательность передачи по интерфейсу – аналогично типу данных float.

Примечание – Для числа в формате float за один запрос “ведущего” должно быть организовано обращение к памяти для обоих регистров, в которых это число размещено.

ЮЯИГ.407629.019 РЭ

3.4.4 Регистры типа "Input" размещаются в памяти прибора в соответствии с таблицей 10 и доступны для чтения по команде 04 (0x04) "Read Input Registers" протокола ModBus RTU.

Таблица 10

Адрес регистра	Тип данных	Описание данных	Примечание
00000	uint16	Ошибки самодиагностики	Описание ошибок самодиагностики приведено в таблице 13
00001 00002	float	Текущее расстояние, мм	Непосредственно после включения прибора равно floatNaN. В процессе измерения при отсутствии ошибок самодиагностики значение лежит в диапазоне 0...48000.
00003 00004	float	Свободное пространство, мм	
00005 00006	float	Текущий уровень, мм	
00007 00008	float	Усредненный уровень, мм	
00009	uint16	Зарезервировано	Значение неизменно и равно 65535
00010	uint16		
00011	uint16		
00012	uint16		
00013 00014	float	Температура внутри блока обработки, °C	Непосредственно после включения прибора равна floatNaN. В процессе измерения при отсутствии ошибок самодиагностики значение лежит в диапазоне -50...+100.
00015 00999	uint16	Зарезервировано	Значение неизменно и равно 0
01000... ...65535	—	—	Регистры отсутствуют

Примечание – Регистры прибора с адреса 00000 по адрес 00014 (включительно) условно отнесены к группе "Общие пользовательские регистры". При выполнении измерений программа Bars34xI-ModBus осуществляет циклический опрос вышеуказанной группы регистров.

3.4.5 Регистры типа "Holding" размещаются в памяти прибора в соответствии с таблицей 11, доступны для чтения по команде 03 (0x03) "Read Holding Registers" и для записи по команде 16 (0x10) "Write Multiple Registers" протокола ModBus RTU.

Таблица 11

Адрес регистра	Тип данных	Описание данных	Примечание
00000	uint16	Идентификатор 1	При чтении значение неизменно и равно 0. При записи значение должно соответствовать условному номеру, присваиваемому каждому из типов выпускаемой заводом – изготовителем приборной продукции. Для прибора условный номер равен 22.
00001	uint16	Идентификатор 2	При чтении значение неизменно и равно 0. При записи значение должно соответствовать заводскому номеру адресуемого прибора.
00002	uint16	Системный адрес	Допустимый диапазон значений 1...247. При записи значение должно передаваться "ведущим" совместно с идентификатором 1 и идентификатором 2 в одном сообщении (см. примечания ниже).
00003... ...00999	—	Зарезервировано	Значение неизменно и равно floatNaN
01000 01001	float	Высота резервуара, мм	Допустимый диапазон значений 0...48000.
01002 01003	float	Максимальный уровень, мм	
01004 01005	float	Зарезервировано	При чтении значение неизменно и равно 0. При записи любого значения не влияет на работу прибора

Продолжение таблицы 11

Адрес регистра	Тип данных	Описание данных	Примечание
01006	uint16	Коэффициент режима усреднения	Допустимый диапазон значений 0...3. 0- без усреднения 1- частотный метод (по 100 отсчетам) 2- фазовый метод (уточнение) 3- фазовый метод (слежение)
01007	uint16	Зарезервировано	Значение неизменно и равно 65535
01008 01009	float	Коэффициент коррекции крутизны	Допустимый диапазон значений 0,9...1,2.
01010	uint16	Параметры аналогового выхода	Допустимый диапазон значений 0...2: 0 – «зарезервировано» 1 – текущий уровень 2 – свободное пространство.
01011	uint16	Диапазон выходного сигнала постоянного тока	Допустимый диапазон значений 0...2: 0 – «зарезервировано» 1 – диапазон 0...20 мА 2 – диапазон 4...20 мА.
01012	uint16	Значение выходного сигнала постоянного тока при ошибке в работе прибора	Допустимый диапазон значений 0...4: 0 – 0 мА 1 – 4 мА 2 – 5 мА 3 – 20 мА 4 – Последнее значение, мА.
01013	uint16	Коэффициент режима измерения	Допустимый диапазон значений 0...4: 0- dF=16Гц жидкие продукты без учета дна 1- dF=32Гц сыпучие продукты 2- dF=16Гц работа по воде в резервуаре с плоской крышей 3- dF=16Гц работа с подтоварной водой 4- dF=16Гц работа по радио-прозрачному продукту с учетом дна
01014... ...01999	—	Зарезервировано	При чтении значение неизменно и равно 0. При записи любого значения не влияет на работу прибора
02000... ...65535	—	—	Регистры отсутствуют

Примечания:

1 Регистры прибора с адреса 01000 по адрес 01003 и с адреса 01006 по адрес 01013 (включительно) условно отнесены к группе «Пользовательские регистры». При выполнении программной настройки программа Bars34xIModBus осуществляет чтение/запись вышеуказанной группы регистров.

2 Для записи системного адреса в прибор необходимо **одной командой записи** по протоколу ModBus RTU осуществлять запись в регистры с адреса 00000 по адрес 00002 значений идентификатора 1, идентификатора 2 и нового системного адреса. В противном случае прибор не выполнит запись нового системного адреса. Подавать команду записи содержимого регистров допускается по «широковещательному» адресу 0, что может быть использовано в случае установки новых системных адресов для приборов, действительные системные адреса которых заведомо не известны.

3.5 Чтение сигнатуры

3.5.1 Сигнатура прибора содержит информацию о его типе, названии, заводском номере, версиях аппаратной части и программного обеспечения, предприятии-изготовителе и сайте технической поддержки, а также содержит идентификационные данные программного обеспечения.

3.5.2 Для чтения сигнатуры прибора в соответствии с протоколом ModBus RTU необходимо использовать команду 43 (0x2B) «Read Device Identification». Информация о сигнатуре размещена в базовых, регулярных и расширенных идентификаторах, которые поддерживают только потоковый тип доступа (поэлементный доступ не поддерживается). Содержимое данных в запросах «ведущего» при выполнении чтения базовых, регулярных и расширенных идентификаторов, а также ответы «ведомого» приведены, соответственно, в таблицах 12...14 соответственно.

ЮЯИГ.407629.019 РЭ

Таблица 12

Запрос “ведущего”		Ответ “ведомого”	
Имя поля	Значение (HEX)	Имя поля	Значение (HEX)
Function	0x2B	Function	0x2B
MEI Type	0x0E	MEI Type	0x0E
Read Dev Id Code	0x01	Read Dev Id Code	0x01
Conformity Level	0x00	Conformity Level	0x01
		More Follows	0xFF
		Next Object Id	0x03
		Number Of Objects	0x03
		Object Id	0x00
		Object Length	0x09
		Object Value	“КОНТАКТ-1”
		Object Id	0x01
		Object Length	0x05
		Object Value	“XXXXXX”
		Object Id	0x02
		Object Length	0x21
		Object Value	“Hard version XXX Soft Version YYY”

Таблица 13

Запрос “ведущего”		Ответ “ведомого”	
Имя поля	Значение (HEX)	Имя поля	Значение (HEX)
Function	0x2B	Function	0x2B
MEI Type	0x0E	MEI Type	0x0E
Read Dev Id Code	0x02	Read Dev Id Code	0x01
Conformity Level	0x03	Conformity Level	0x02
		More Follows	0xFF
		Next Object Id	0x80
		Number Of Objects	0x03
		Object Id	0x03
		Object Length	0x10
		Object Value	“www.kontakt-1.ru”
		Object Id	0x04
		Object Length	0x0A
		Object Value	“Levelmeter”
		Object Id	0x05
		Object Length	0x08
		Object Value	“BARS342I”

Таблица 14

Запрос “ведущего”		Ответ “ведомого”	
Имя поля	Значение (HEX)	Имя поля	Значение (HEX)
Function	0x2B	Function	0x2B
MEI Type	0x0E	MEI Type	0x0E
Read Dev Id Code	0x03	Read Dev Id Code	0x01
Conformity Level	0x80	Conformity Level	0x03
		More Follows	0x00
		Next Object Id	0x00
		Number Of Objects	0x02
		Object Id	0x80
		Object Length	0x11
		Object Value	“ТИП УСТРОЙСТВА XX”
		Object Id	0x81
		Object Length	0x0E
		Object Value	“1 CRC16 0xZZZZ 2 CRC16 0xZZZZ ”

В таблицах 12..14 значения в кавычках представляют собой ASCII строки, в которых используются следующие условные обозначения:

- XXXXX – заводской номер прибора;
- XXX – номер версии аппаратной части;
- YYY – номер версии программы БАРС 341И;
- XX – тип устройства
- 0xZZZZ – значение контрольных сумм программ для ХОСТ и ДСП процессоров БАРС 341И.

Номер версии и контрольная сумма программ БАРС 341И указаны в разделе “Идентификационные параметры” ЮЯИГ. 407629.019 ПС.

4 Техническое обслуживание

4.1 Требования безопасности

4.1.1 К техническому обслуживанию прибора допускается электротехнический персонал, ознакомленный с настоящим руководством и имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже III в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М -016-2001.

4.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. Электробезопасность приборов обеспечивается наличием оболочки, предотвращающей случайное прикосновение к токоведущим частям, безопасным сверхнизким напряжением питания (до 36 В).

4.1.3 Плотность потока энергии электромагнитного поля в раскрыте антенны прибора не превышает 25 мкВт/см^2 . Время пребывания человека в зоне излучения антенны на расстоянии более 1,5 м от раскрытия антенны прибора не ограничено.

4.2 Порядок технического обслуживания

4.2.1 Техническое обслуживание прибора необходимо производить один раз в год или через 8000 ч эксплуатации в следующем порядке:

- а) внешним осмотром установить отсутствие видимых повреждений и дефектов, препятствующих применению прибора по назначению;
- б) проверить сохранность пломб и маркировок взрывозащиты;
- в) очистить и промыть антенно-волноводную систему от отложений контролируемой среды.

4.2.2 Прибор по команде «**Данные измерения текущего уровня**» выдает коды ошибок приведенные в таблице 15.

Таблица 15

Код ошибки	Содержание ошибки	Критические ошибки
0	Нет ошибок	
1	Предупреждение о сбое в калибровке	-
2	Код ЦАРУ меньше 1	+
3	Код ЦАРУ больше 254	+
4	Выход значения текущего расстояния за пределы H_{\max} и H_{\min}	+
5	Значение текущего расстояния больше H_{\max}	+
6	Нет прерывания от АЦП	+

4.2.3 Действия технического персонала при выдаче прибором кода ошибки:

- а) «1» – при длительной выдаче кода «1»- прибор требует ремонта на предприятии - изготовителе, кратковременное (не более 1 мин) появление кода «1»- прибор исправен;
- б) «2» – демонтировать прибор, промыть антенно-волноводную систему спирто-бензиновой смесью, установить прибор на резервуар. В случае, если данная операция не вернула прибор в рабочее состояние, он подлежит ремонту на предприятии-изготовителе;
- в) «3» – прибор неисправен, подлежит ремонту на предприятии-изготовителе;
- г) «4», «5» – введены неправильные значения H_{\max} и H_{\min} . Произвести повторную “привязку” прибора к объекту. В случае, если данная операция не вернула прибор в рабочее состояние, он подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.
- д) «6» - отказ АЦП. Прибор подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

ЮЯИГ.407629.019 РЭ

е) при скачкообразном изменении показаний измеряемого уровня необходимо изменить значение **Н_{умax}**. Разность **Н_{max}-Н_{умax}** должна быть больше Н1 (рисунки А.1...А.8).

5 Транспортирование и хранение

5.1 Приборы в транспортной таре могут транспортироваться любым видом транспорта (авиационным - в отапливаемых герметизированных отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2 Размещение и крепление упакованных в транспортную тару приборов должно обеспечивать их устойчивое положение и исключать возможность ударов ящиков с приборами друг о друга и о стенки транспортного средства.

5.3 Условия транспортирования являются такими же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150.-69

5.4 Хранение приборов должно осуществляться в таре предприятия-изготовителя в условиях, характерных для отапливаемых хранилищ (условия хранения I по ГОСТ 15150-69).

Приложение А
(обязательное)
Габаритные и присоединительные размеры БАРС342И

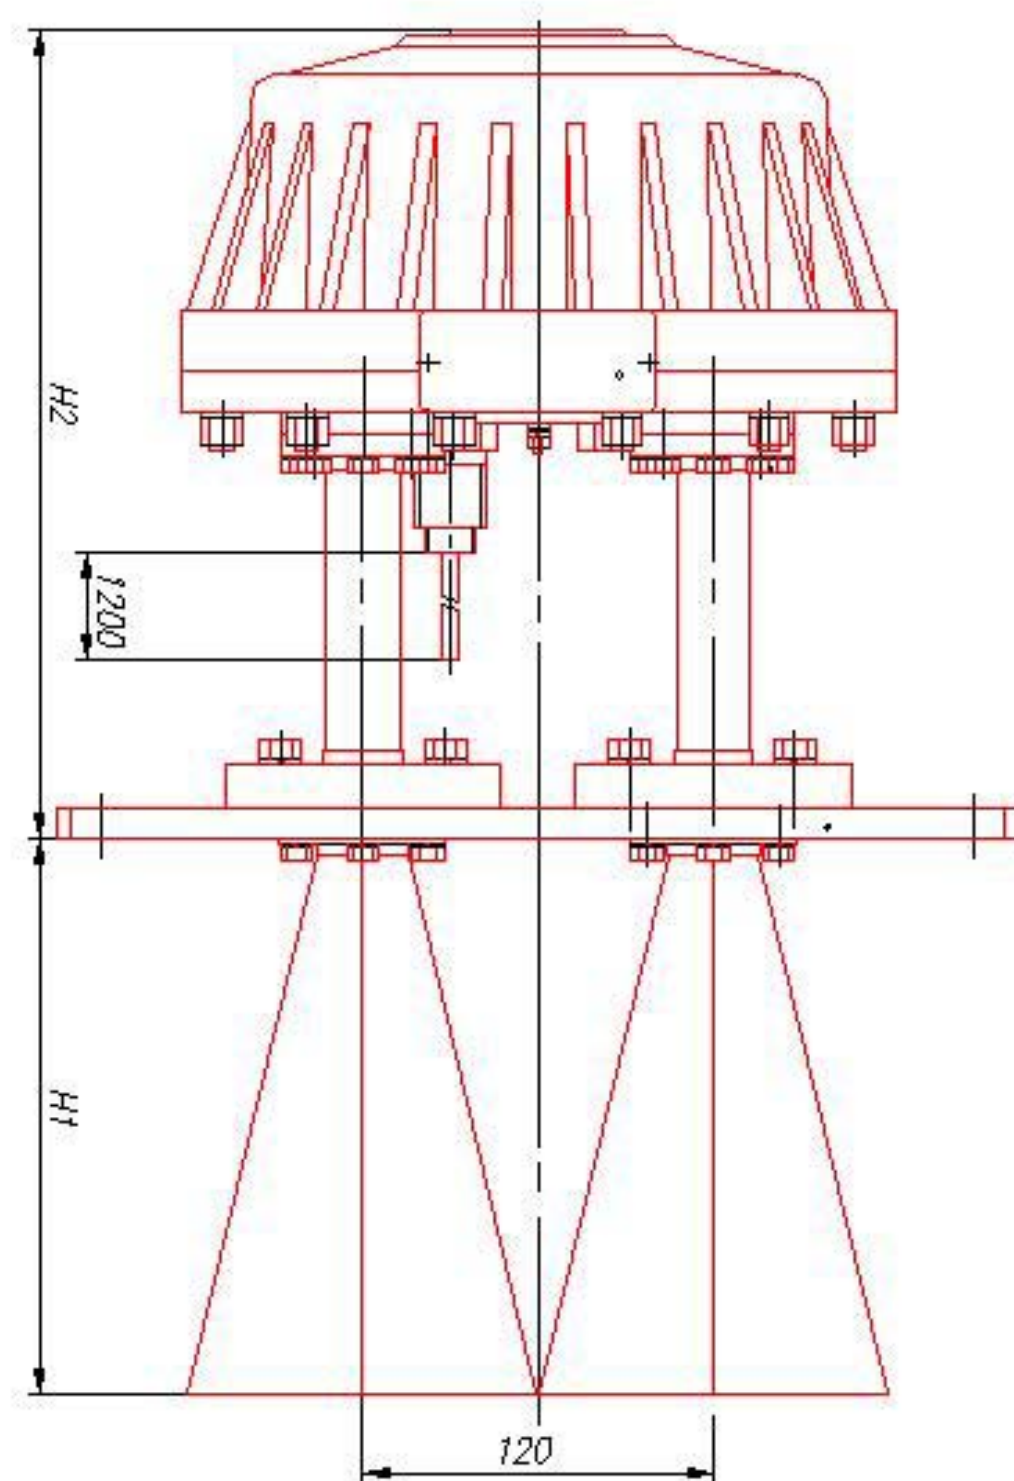


Рисунок А.1 БАРС342.01 (H1=193,5мм, H2=277мм)

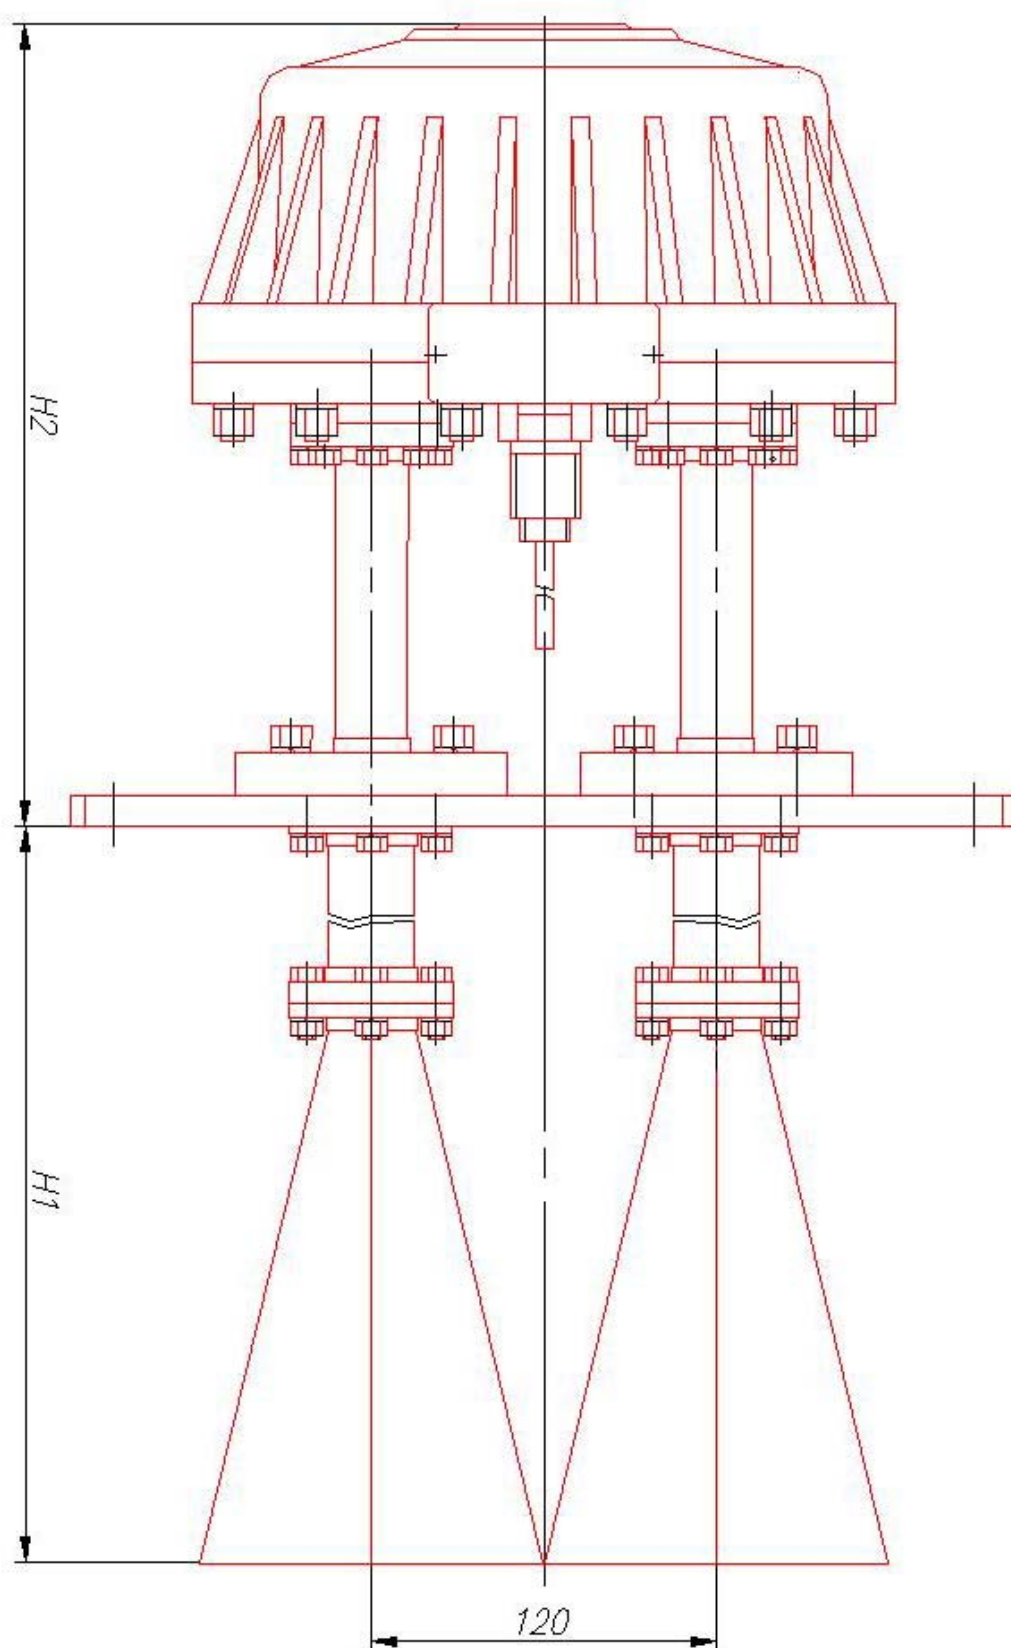
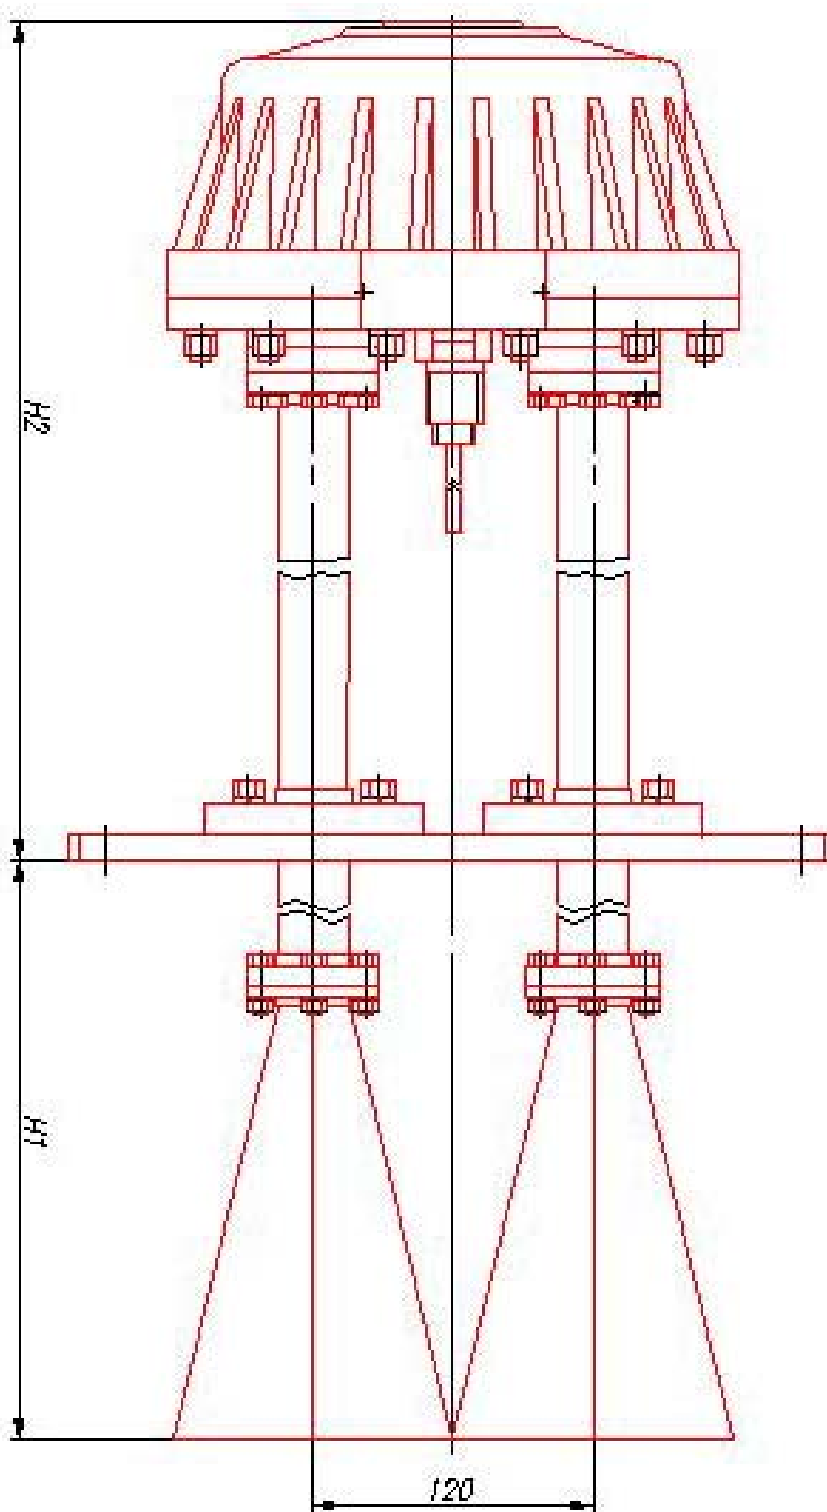


Рисунок А.2 БАРС342И.02 (H1=451,5мм, H2=277мм)

Продолжение приложения А

Рисунок А.3 БАРС342И.03 ($H_1=243\text{мм}$, $H_2=486,5\text{мм}$)


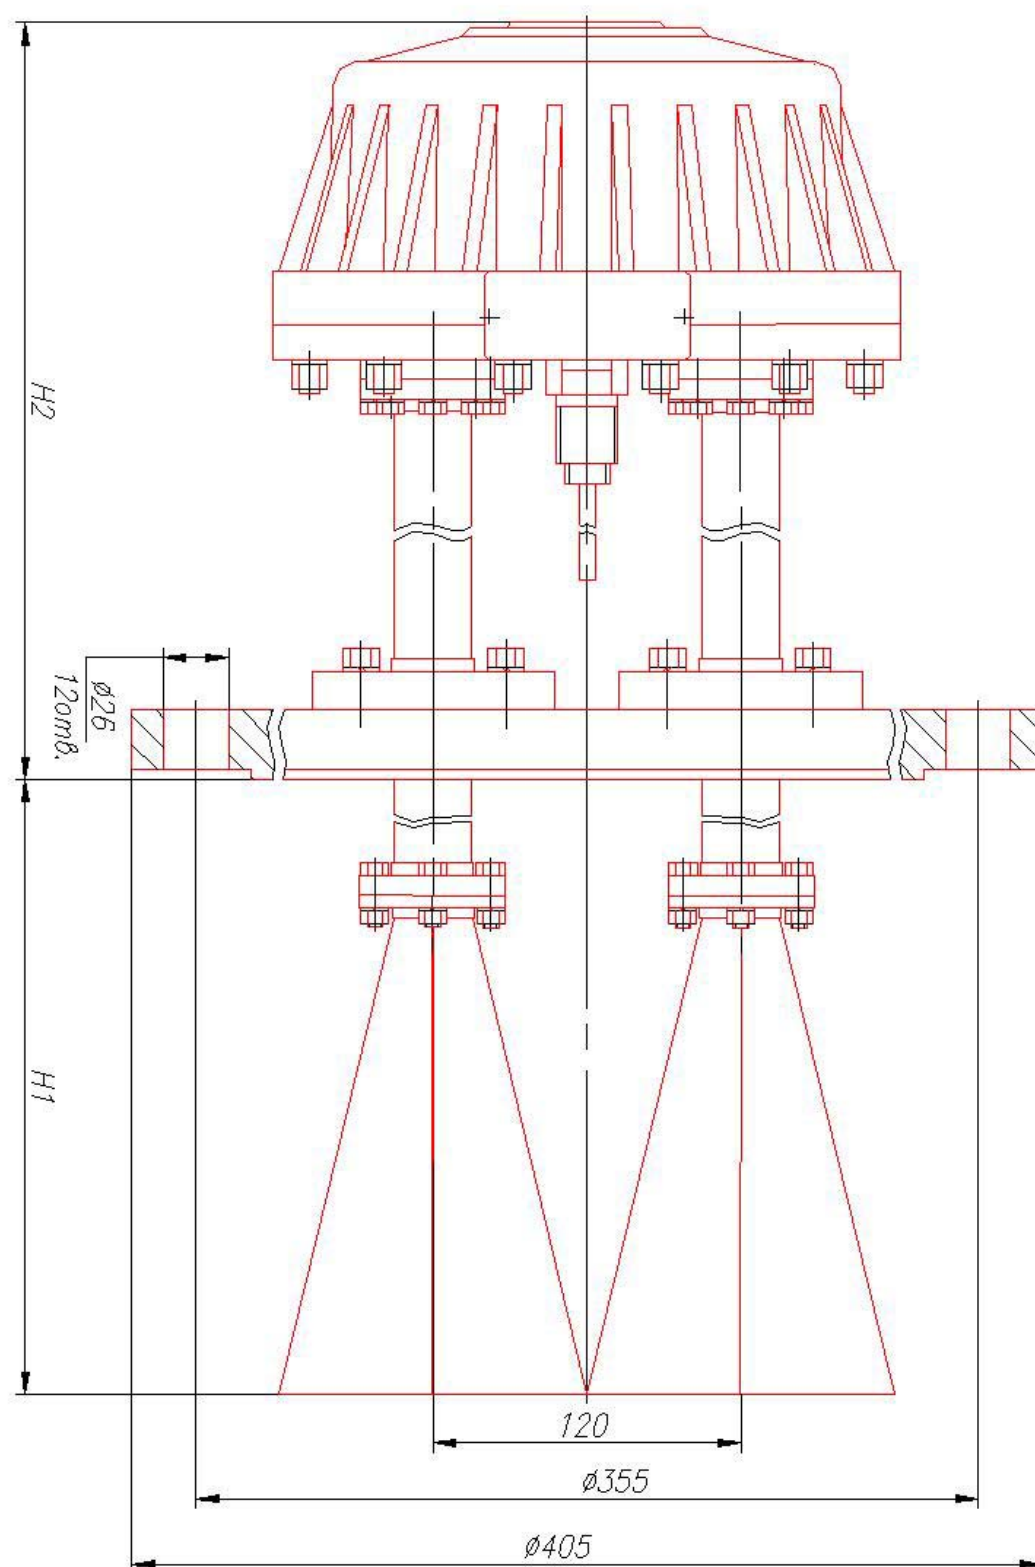



Рисунок А.4 БАРС342И.04 (H1=241мм, H2=366мм)

Приложение Б
(обязательное)
Чертеж средств взрывозащиты

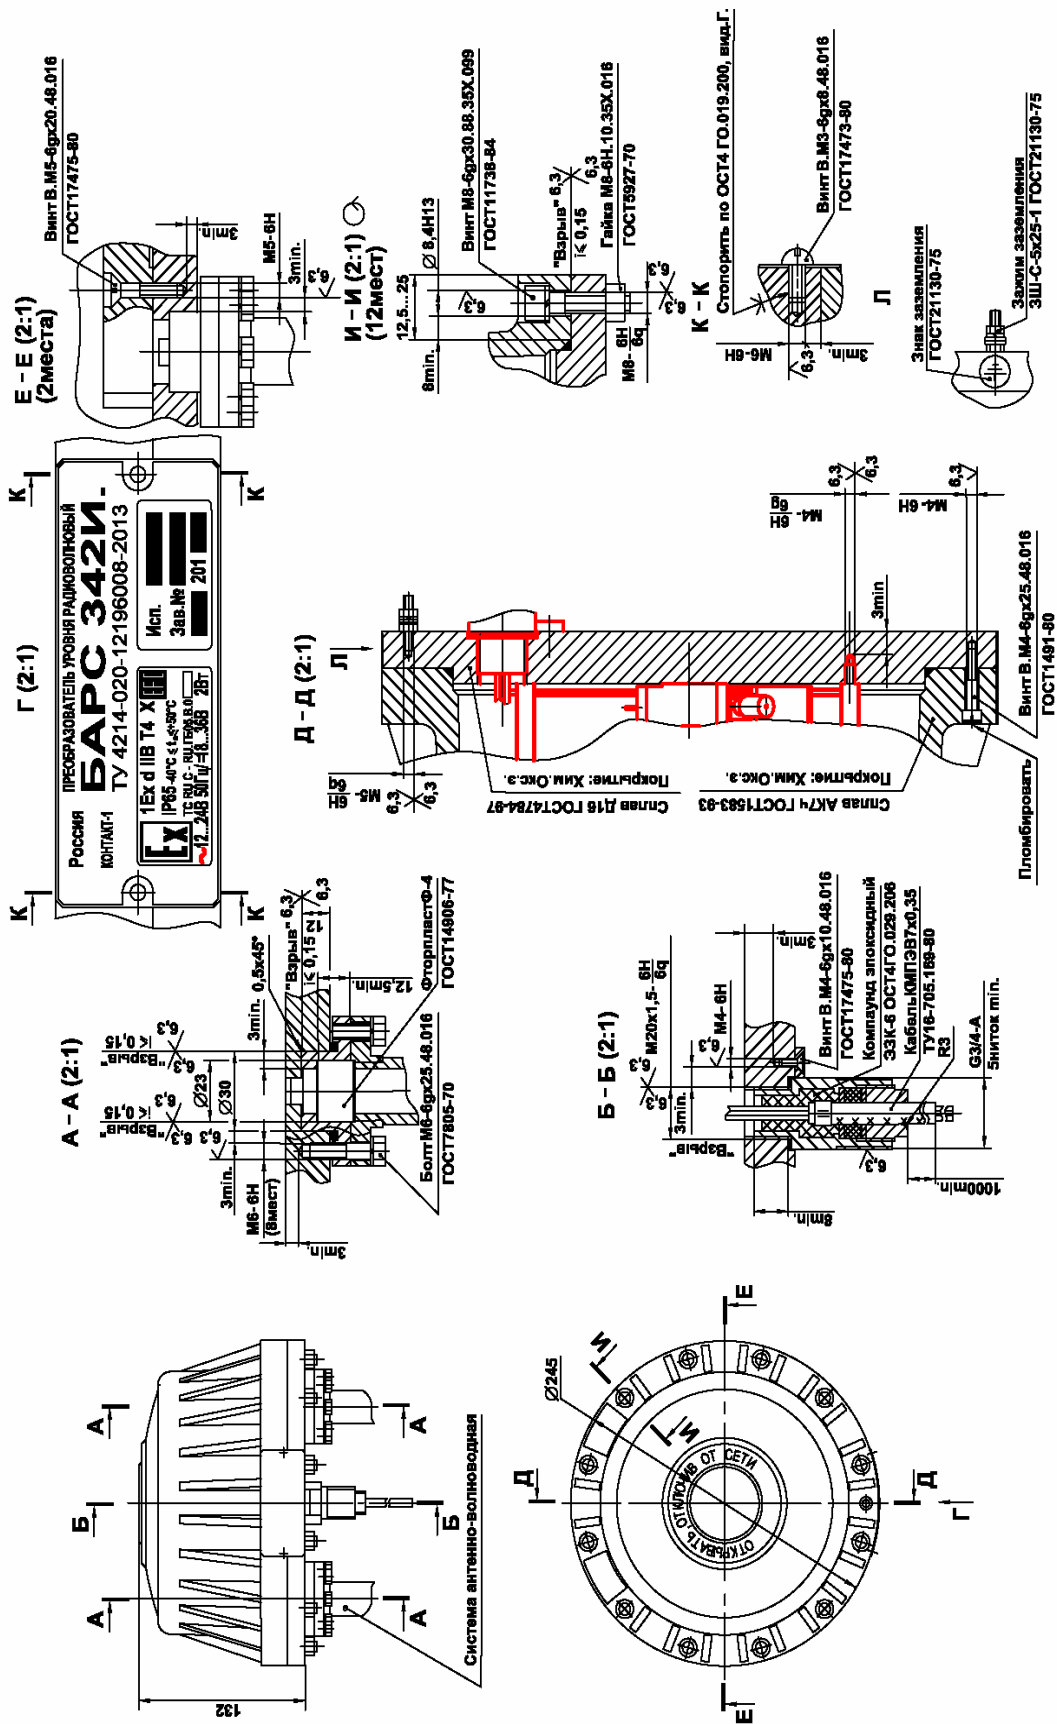

Внутренний объем взрывонепроницаемой оболочки: 2300см³;
Свободный объем взрывонепроницаемой оболочки: 2100см³


Приложение В
(обязательное)
Схема электрическая подключения прибора к ПЭВМ

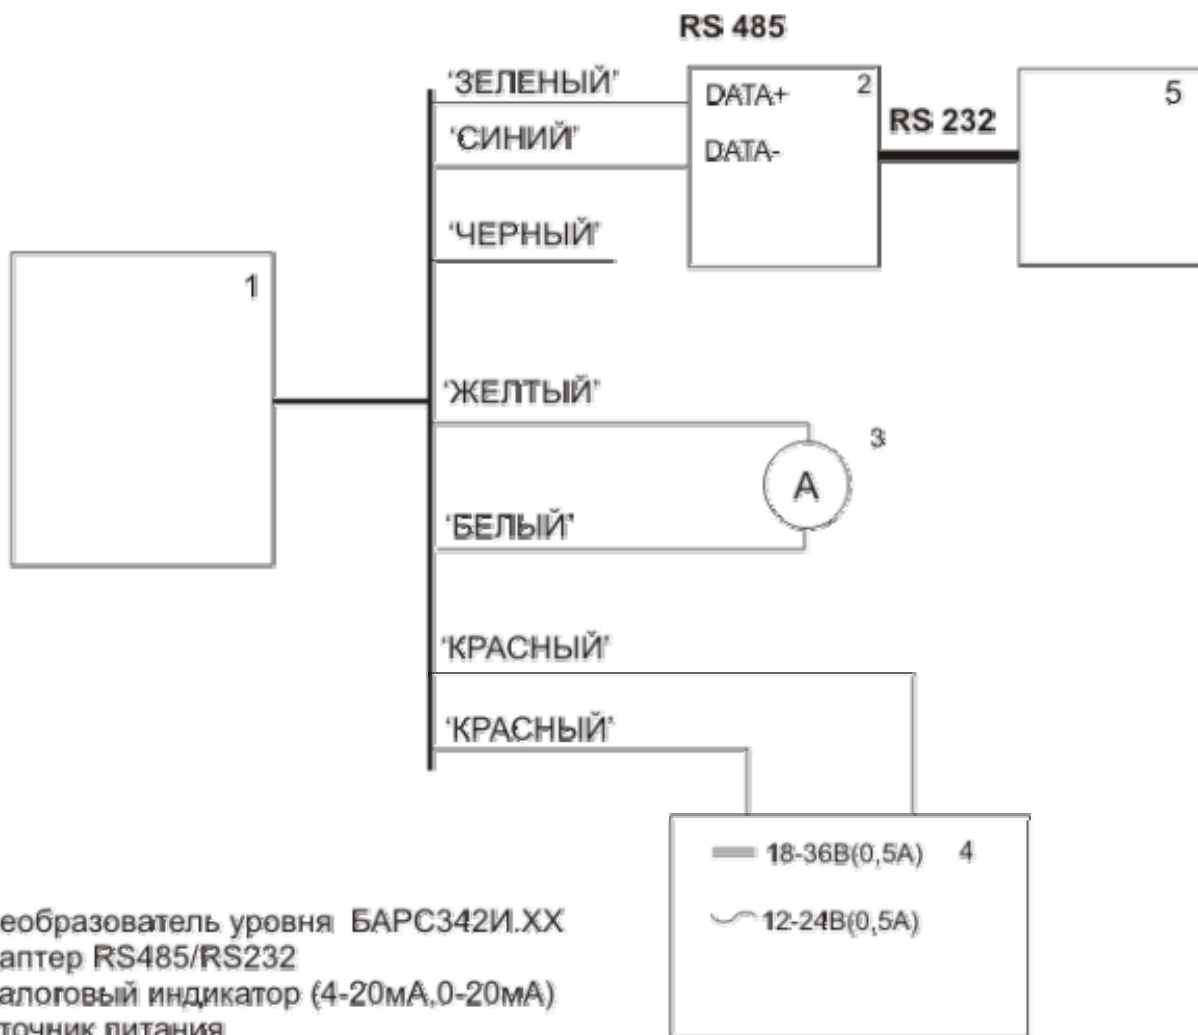

Приложение Г

(обязательное)

Схема подключения прибора к универсальному вторичному преобразователю УВП 02

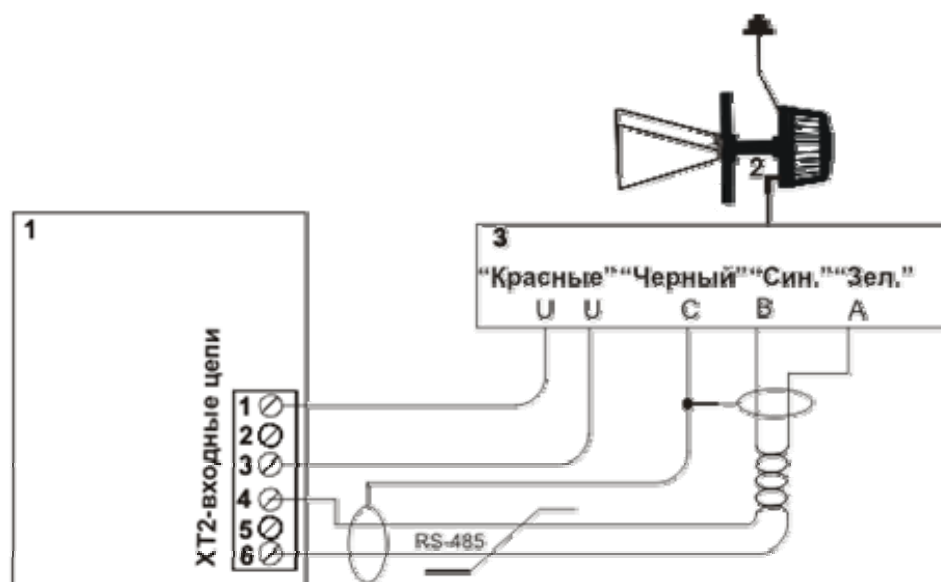


1. Универсальный вторичный преобразователь УВП 02
2. Преобразователь уровня БАРС342И.ХХ
3. Распределительная коробка

Приложение Д

(обязательное)

Схема включения нескольких приборов в линию связи

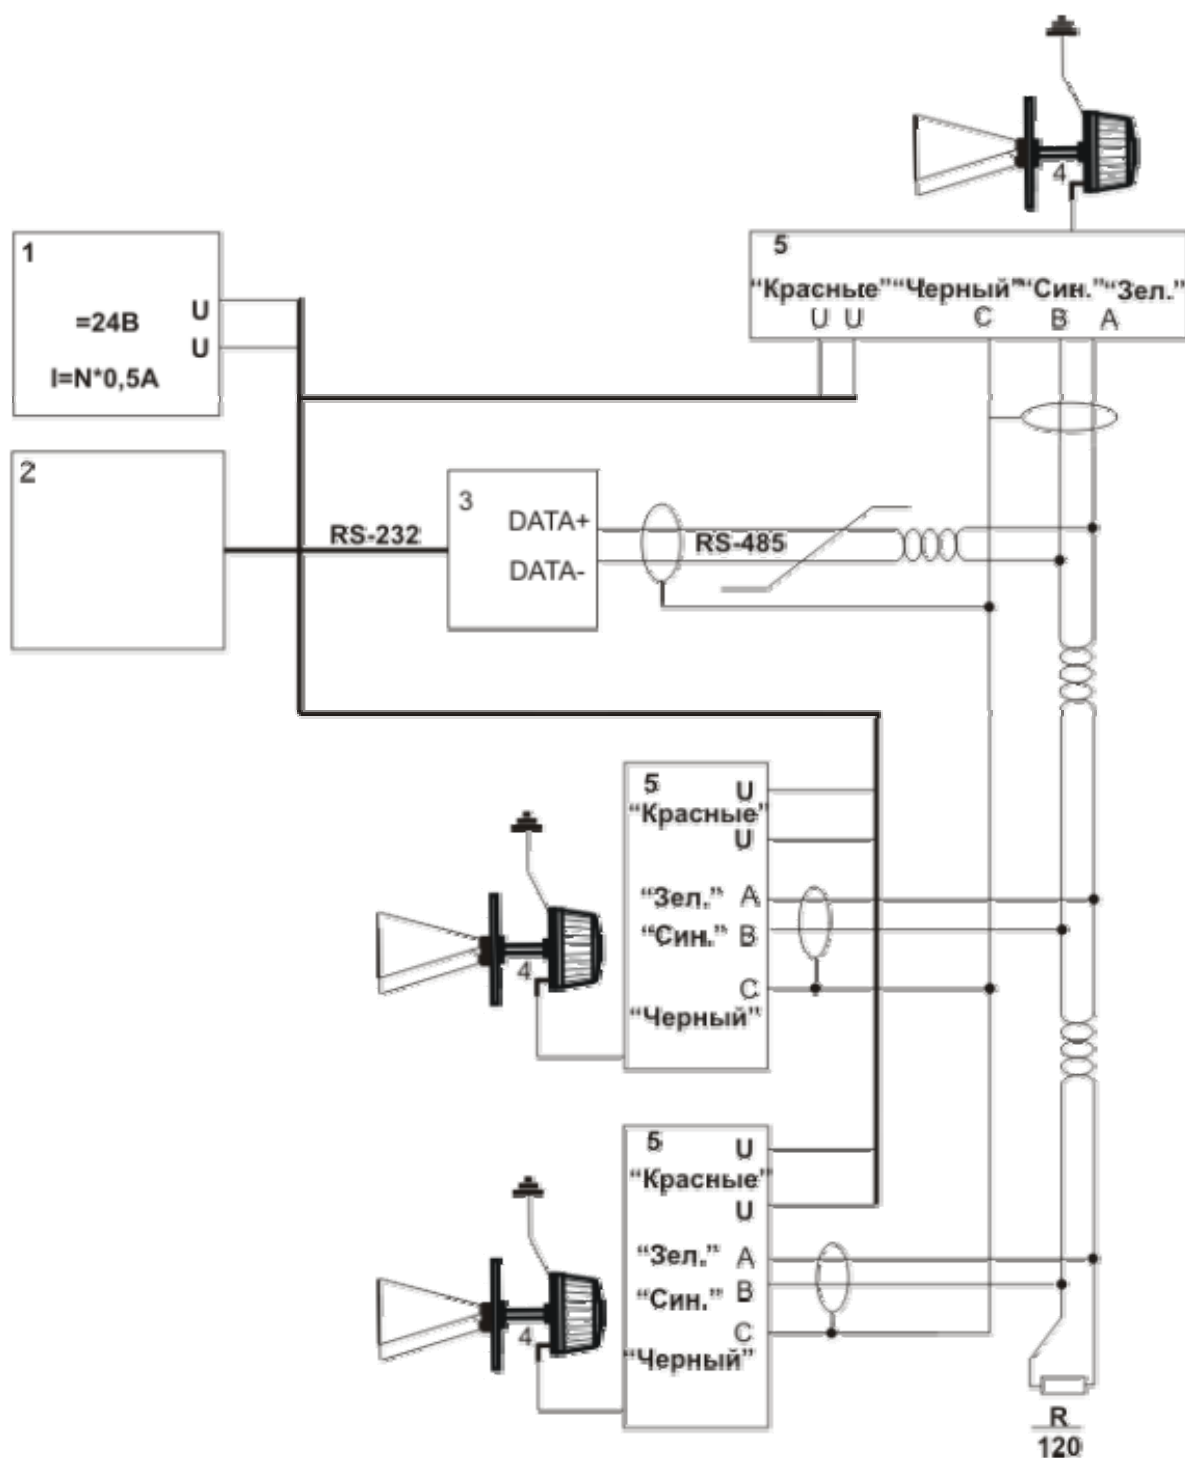

1. Источник питания 24В,2А (на 4 прибора)
2. ПЭВМ
3. Адаптер интерфейса RS-485 - RS-232
4. Преобразователь уровня БАРС342И.ХХ
5. Распределительная коробка

Лист регистрации изменений									
Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1									